

RTN

Manual de usuario | Manuel d'usager | User's guide

BALANZA PRECIO PESO IMPORTE BALANCE POIDS PRIX PRICE COMPUTING SCALE



v3.20140429

| ÍNDI | CE | |
|-----------------|---|----|
| 1. P | RECAUCIONES | 5 |
| 2. INTRODUCCIÓN | | |
| 3. E | SPECIFICACIONES | 6 |
| 4. IN | ISTALACIÓN | 6 |
| 5. D DISP | ESCRIPCIÓN BÁSCULA, TECLADO Y LAY | 7 |
| 6. 0 | PERACIÓN | 9 |
| | 6-1. Operación básica | 9 |
| | 6-1-1. Encendido ON/OFF | 9 |
| | 6-1-2. Cero | 9 |
| | 6-1-3. Tara | 9 |
| | 6-1-4. Configuración Unidad de Precio | 9 |
| | 6-2. Modo báscula | 10 |
| | 6-2-1. Modo ventas | 10 |
| | 6-2-2. Memoria acumulación | 10 |
| | 6-2-3. Cambio y borrar memoria comerciante | 11 |
| | 6-2-4. Anulación de transacción | 11 |
| | 6-3. Operación PLU | 12 |
| | 6-3-1. Programar contenido PLU | 12 |
| | 6-3-2. Mostrar PLU | 14 |
| | 6-4. Acumulación/Operación Venta | 14 |
| | 6-5. Informe venta | 15 |
| | 6-5-1. Informe PLU diario | 15 |
| | 6-5-2. Informe diario | 15 |
| | 6-5-3. Informe producto | 16 |
| | 6-5-4. Borrar todas las ventas | 16 |
| | 6-5-5. Uso memoria venta | 17 |
| | 6-6. Formatos de impresión | 17 |
| | 6-7. Cambiar rollo de papel | 18 |
| 7. P | ARÁMETROS | 18 |
| | 7-1. Teclas de parámetro | 18 |
| | 7-2. Introducir en la configuración parámetro | 18 |
| | 7-3. Configuración parámetros | 19 |
| 8. SALIDA RS232 | | 20 |
| 9. DESPIECE | | |
| 10. GARANTÍA | | |

| INDEX | |
|--|----|
| 1. MAINTENANCE | 23 |
| 2. INTRODUCTION | 23 |
| 3. SPÉCIFICATIONS | 24 |
| 4. INSTALLATION | 24 |
| 5. DESCRIPTION BASCULE, CLAVIER ET | |
| ÉCRAN | 25 |
| 6. OPERATION | 27 |
| 6-1. Opération basique | 27 |
| 6-1-1. Allumage ON/OFF | 27 |
| 6-1-2. Zéro | 27 |
| 6-1-3. Tare | 27 |
| 6-1-4. Configuration unité de prix | 27 |
| 6-2. Mode bascule | 28 |
| 6-2-1. Mode ventes | 28 |
| 6-2-2. Mémoire accumulation | 28 |
| 6-2-3. Change et effacer mémoire commerçante | 29 |
| 6-2-4. Annulation de la transaction | 29 |
| 6-3. Opération PLU | 30 |
| 6-3-1. Programmer le contenu PLU | 30 |
| 6-3-2. Montrer PLU | 32 |
| 6-4. Accumulation/Opération Vente | 32 |
| 6-5. Information vente | 33 |
| 6-5-1. Rapport PLU quotidien | 33 |
| 6-5-2. Rapport quotidien | 33 |
| 6-5-3. Information Produit | 34 |
| 6-5-4. Effacer toutes les ventes | 34 |
| 6-5-5. Utiliser mémoire de vente | 35 |
| 6-6. Formats de l'impression | 35 |
| 6-7. Changer rouleaux de papier | 36 |
| 7. PARAMÈTRES | 36 |
| 7-1. Touches en paramètre | 36 |
| 7-2. Entrer dans la configuration des paramètres | 36 |
| 7-3. Configuration des paramètres | 37 |
| 8. SORTIE RS232 | 38 |
| 9. DÉPEÇAGE | 39 |
| 10. GARANTIE | 40 |

| INDEX | |
|--|----------|
| 1. PRECAUTIONS | 41 |
| 2. INTRODUCTION | 41 |
| 3. SPECIFICATIONS | 42 |
| 4. INSTALLATION | 42 |
| 5. PARTE AND KEYS DESCRIPTION | 43 |
| 6. OPERATION | 45 |
| 6-1. Basic operation | 45 |
| 6-1-1. Power ON/OFF | 45 |
| 6-1-2. Zero | 45 |
| 6-1-3. Tare | 45 |
| 6-1-4. Unit price setting | 45 |
| 6-2. Scale mode | 46 |
| 6-2-1. Sales mode | 46 |
| 6-2-2. Recall accumulation | 46 |
| 6-2-3. Change and vendor memory | |
| clear 6-2-4. Transaction cancellation | 47 47 |
| | 48 |
| 6-3. PLU operation | 48 |
| 6-3-1. Set PLU content | 50 |
| 6-3-2. Scan PLU | 50 |
| 6-4. Accumulation/Sale operation | 51 |
| 6-5. Sales report | 51 |
| 6-5-1. Today PLU report | 51 |
| 6-5-2. Daily report | |
| 6-5-3. Product report | 52 |
| 6-5-4. Clear all sales | 52 |
| 6-5-5. Sale memory usage | 53 |
| 6-6. Print formats | 53 |
| 6-7. Change paper roll | 54 |
| 7. PARAMETER | 54 |
| 7-1. Keys in parameter | 54 |
| 7-2. Enter into the parameter settings | 54 |
| 7-3. Parameter settings | 55 |
| 8. RS232 OUTPUT | 56 |
| 9. EXPLODED | 57 |
| 10 MARRANTV | 50 |
| | |

1. PRECAUCIONES

ATENCIÓN





DESCONECTE TODA POTENCIA A ESTA UNIDAD ANTES DE INSTALARLA, LIMPIARLA O UTILIZARLA. SI NO TIENE EN CUENTA ESTA PRECAUCIÓN PUEDE PROVOCAR ALGÚN DAÑO O AVERÍA AL CUERPO DE ESTA UNIDAD.



Solo personas autorizadas pueden proceder al uso de este instrumento.

Antes de conectar o desconectar alguno de los componentes, retire la conexión a la electricidad.


Si no tiene en cuenta estas advertencias puede causar una avería o daño, o incluso la destrucción del equipo.

- > Evite instalar la balanza a la luz directa del sol, ya que ello puede provocar una decoloración.
- > Evite la sobrecargar que pueda dañar la balanza.
- > Si la balanza no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire la batería del compartimento de la batería para evitar pérdidas.
- > Evite almacenar materiales sobre la balanza cuando la balanza no esté en uso.
- > Evite mesas inapropiadas. Las mesas o el suelo debe ser rígido y no vibrar. No sitúe la balanza cerca de maquinaria vibrante.
- > Evite fuentes de potencia inestables. No utilice la balanza cerca de grandes usuarios de electricidad tales como equipos de soldadura o motores grandes.
- > Utilice solo el adaptador original JP, otros adaptadores pueden dañar la balanza.

2. INTRODUCCIÓN

- > La serie de balanzas de pesar RTN son aptas como balanzas comerciales peso-precio-importe.
- > Capacidades de 6 kg a 45 kg.
- > Ventas de 3 vendedores al mismo tiempo.
- > Modo de Venta y Compra.
- > 99 PLU:
 - Contenidos PLU: nombre Producto, código Producto, Pesado/No pesado, Precio Ventas, Selección tipo impuesto, Pre-Tara.
- > 1000 ventas record y 350 ventas record pueden ser guardadas en memoria.
- > Empotrar Impresora THERMAL; el papel se carga con facilidad y el soporte también continua imprimiendo el papel.
- > Impresiones: Informe PLU con fecha, informe de venta diario, informe de inventario con fecha, informe de falta de inventario, etiqueta, tíquet.
- > Batería recargable que proporciona hasta 90 horas de uso continuado (sin luz trasera).
- > Conexión opcional para conectar plataforma externa.
- > Función de control de inventario.
- > RS232 opcional/conexión de Bluetooth para conectar PC.
- > 28 programa PLU directo y 99 PLU indirecto.
- > Adaptador AC/batería recargable.
- > LCD grande de 20 mm con pantalla LED blanca de luz trasera.
- > 50 teclas mecánicas.

3. ESPECIFICACIONES

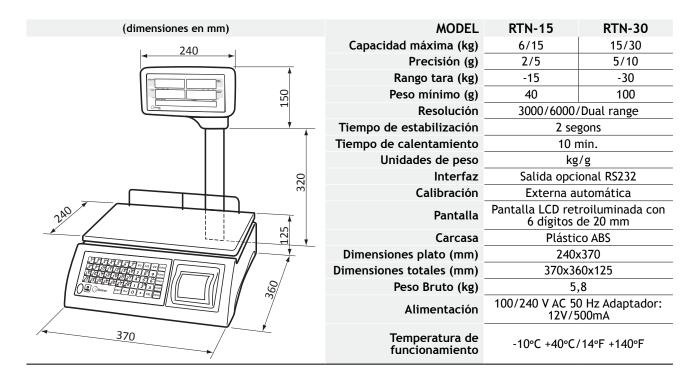

4. INSTALACIÓN

DESEMBALAJE

Retire la balanza de su embalaje con cuidado, asegúrese que no está dañada y que todos los accesorios están incluidos.

- > Retire el Indicador de la caja.
- > Retire la cubierta protectora. Almacene el embalaje para posterior uso si usted necesita transportar la balanza más adelante.
- > Inspeccione la balanza y el terminal por si se ha producido algún daño
- > Asegúrese que todos los componentes están incluidos

Accesorios:

- > Balanza
- > Adaptador
- > Bandeja
- > Producto Manual

AJUSTAR NIVEL

Sitúe la balanza sobre una mesa

Compruebe la marca de agua. Si la burbuja no se encuentra en el centro ajuste el pie del nivel hasta que la burbuja se sitúe en el centro. Compruebe el nivel cuando usted cambie de situación.





CARGAR BATERÍA

- > Para cargar la batería inserte la clavija adaptadora al gato, el gato está situado por debajo de la balanza. El adaptador simplemente se conecta a la potencia principal. La balanza no necesita estar encendida.
- > La batería debe cargarse durante 12 horas para llegar a su capacidad máxima.
- > En el lado izquierdo de la pantalla hay un LED para indicar el estado de la carga de la batería. Cuando la balanza está conectada a la potencia principal, se recargará la batería interna. Si el LED se encuentra verde ello indica que la batería está en plena carga. Si está rojo, la batería está cerca de una descarga, y si está amarillo la batería se está cargando.
- > No utilice ningún otro tipo de cargador que aquel que se proporciona con la báscula.
- > Verifique que el enchufe de potencia AC de la toma de corriente está protegido adecuadamente.

Nota: Por favor cargue la batería antes de utilizar la balanza por primera vez.

INSTALACIÓN


- > Sitúe la balanza sobre una mesa
- > Sitúe cuidadosamente la bandeja en los cuatro agujeros de la cubierta más encima
- > Ajuste la burbuja al nivel de marca de agua
- > Conecte la clavija adaptadora al gato adaptador. El gato adaptador está situado por debajo del lado derecho de la balanza
- > El adaptador se conecta en su enchufe de potencia AC. El equipo a conectar debe ser instalado cerca de una fuente de potencia fácilmente accesible con un contacto protegido al suelo/tierra.
- > Encienda el conector de encendido. La tecla ON/OFF está situado por debajo del lado derecha de la balanza. Presione la tecla hacia adelante para encender la balanza. Si quiere apagar la balanza, presione la tecla otra vez hacia atrás.
- > En pantalla aparecerá la capacidad de la balanza y empezará también la auto comprobación
- > Después de la auto comprobación, la pantalla volverá al modo normal de pesar
- > Después usted puede empezar a realizar su operación


Nota: Arranque inicial

Un tiempo de calentamiento de 15 minutos estabiliza los valores mesurados después del encendido.

5. DESCRIPCIÓN BÁSCULA, TECLADO Y DISPLAY

DESCRIPCIÓN BÁSCULA

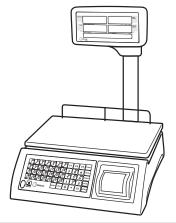

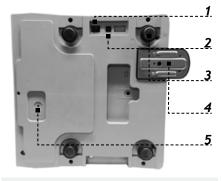




- 1. ON/OFF
- 2. Adaptador Jack
- 3. Pies ajustables en altura.
- 4. Soporte para columna/display
- 5. Función/Interruptor CAL
- 6. Salida RS232 (opcional)


FR ENG

DESCRIPCIÓN TECLADO

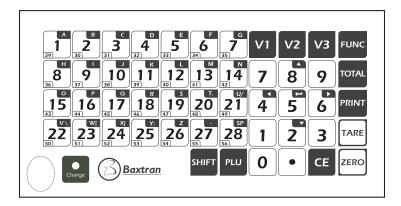


| TECLA | DESCRIPCIÓN | TECLA | DESCRIPCIÓN |
|-------|---|--------------|--|
| ZERO | Programar la pantalla a cero | V1 a V3 | Teclas de venta |
| TARE | Introducir el borrado de pesos tara. Almacenar el peso actual como un valor tara. Substraer el valor tara del peso total . En pantalla aparecerá el re- sultado como peso neto | 1 a SP 28 56 | Para seleccionar el PLU directo, presione y man- tenga presionada la tecla 3 durante 3 segundos. Estas teclas sirven para recordar la información de PLU. |
| PRINT | Para imprimir la información anterior | PLU | Para introducir los números de PLU |
| TOTAL | Buscar el precio acumulado para cada tecla de venta | SHIFT | Para recordar el PLU 29 a 56 presionando las teclas de 1 a 28 |
| FUNC | Para introducir la configuración de las funciones | CE | Borrar las entradas incorrectas y las condiciones de error |

TECLAS DE LA CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

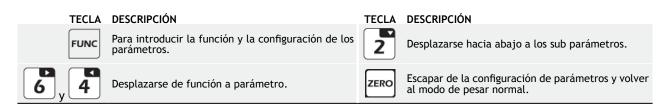

DESCRIPCIÓN DISPLAY

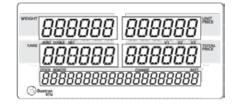

| DISPLAY WEIGHT | DESCRIPCIÓN | DISPLAY UNIT PRICE | DESCRIPCIÓN |
|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| ZERO | Mostrar cero. | | |
| STABLE | Estabilidad de pantalla. | V1/V2/V3 | Teclas vendedor. |
| NET | Peso Neto. | | |
| | | | |
| DISPLAY TARE | DESCRIPCIÓN | DISPLAY TOTAL PRICE | DESCRIPCIÓN |
| STOCK | Almacenar modo. | CHANGE | Modo cambio. |
| REMOTE | Remoto balanza. | BATT. | Batería. |

6. OPERACIÓN

ARRANQUE INICIAL

Calentar la báscula durante 15 minutos para estabilizar los valores de mesurar después de encender la balanza.

6-1. OPERACIÓN BÁSICA

6-1-1. ENCENDIDO/APAGADO

Encender la balanza presionando la tecla Encendido/apagado.

La pantalla se enciende y el test empieza, si se desea apagar la balanza, presione la tecla de ir atrás.

6-1-2. CERO

Las condiciones ambientales pueden llevar a la balanza a cero aunque la plataforma no lleve a cabo ninguna presión. Sin embargo, usted puede programar la pantalla de su balanza a cero en cualquier momento presionando la tecla zero y por tanto asegurarse que la pesada empieza a cero.

6-1-3. TARA

El peso de cualquier contenedor puede ser tarado presionando la tecla para que cualquier pesada que se realice a continuación el peso neto del objeto que es pesado aparezca siempre en pantalla.

- > Cargar el peso sobre la plataforma
- > Presionar la tecla TARE. Aparece cero en pantalla, se resta la tara.
- > Retire el peso de sobre la plataforma. El peso tarado aparece en pantalla. Sólo puede ser programado un valor tara. Aparecerá en pantalla con un valor negativo.
- > Presione G/N para cambiar entre peso neto y peso bruto.
- > Para borrar el valor tara, retire la carga y presione la tecla TARE. Aparece en pantalla CERO, el peso tara es borrado.

6-1-4. CONFIGURACIÓN UNIDAD DE PRECIO

Situar los objetos sobre la plataforma



Introducir la unidad de precio presionando las teclas numéricas. Por ejemplo: 50.00



- > La unidad de precio aparecerá en el valor introducido y el precio total de la pantalla aparecerá en el precio de los productos.
- > Presione la tecla ce para reemplazar las unidades de precio previas.

6-2. MODO BALANZA

6-2-1. MODO VENTAS

Presione la tecla Func, en pantalla aparecerá:

Ello puede realizar la acumulación (ventas), recordar memoria.



Operación

Sitúe los objetos sobre la plataforma, e introduzca la unidad de precio o seleccione *PLU* presionando la tecla de PLU directo o presionando la tecla el número PLU.



Presione las teclas $|v_1|$ o $|v_2|$ o $|v_3|$, y escuchará un sonido de alarma largo.

La información será guardada en la memoria de venta y el valor del producto almacenado será reducido de la memoria almacenada. Puede continuar realizando operaciones hasta llegar al record de 999 ventas.

6-2-2. RECORDAR ACUMULACIÓN

Presionar la tecla rom, en pantalla aparecerá:



Presione las teclas v1 o v2 o v3, en pantalla aparecerá el precio total y 000 aparecerá intermitentemente en pantalla para introducir la cantidad pagada.



Para obtener la impresión presionar la tecla tecla la impresora presionará los detalles de las ventas del vendedor.

BORRAR MEMORIA VENDEDOR

Con la salida de la impresión de la cantidad pagada, si presiona la tecla **CE**, se borrará la memoria del vendedor con la salida de la impresión.



RECORDAR LISTA DE VENTAS

Presione la tecla Func, puede comprobar las lista de ventas una por una presionando las teclas 👸 o



CANCELE VENTA DE LA LISTA DE VENTAS

Seleccione el detalle de venta, después presione y mantenga presionada la tecla **CE**. Se oirá un sonido de alarma y después blincará en pantalla ACC 2 de la venta seleccionada. Se cancelará la venta del vendedor y el impreso mostrará los detalles de cancelar pulsando TARE



6-2-3. CAMBIO Y BORRADO MEMORIA DE VENTAS

Introducir la cantidad pagada, si la cantidad pagada es superior a la cantidad total, la pantalla mostrara la cantidad cambiada, y que cantidad se supone que debe pagarse de nuevo. Presionar la tecla TARE para confirmar, la impresora imprimirá los detalles de venta del vendedor con los detalles del pago.



NOTA: Cuando introduzca la cantidad pegada y después presione la tecla TARE, se imprimirán los detalles del pago y los detalles de memoria del vendedor se borrarán automáticamente.

6-2-4. ANULACIÓN DE TRANSACCIÓN

TRANSACCIÓN DE UNA UNIDAD DE PRECIO NORMAL

Introducir el precio a cancelar. Mantener la tecla presionada hasta que aparezca el símbolo (-) delante del valor introducido.

Pulsar la tecla del vendedor correspondiente v1 o v2 0 V3 .

Introducir las unidades necesarias para igualar el precio. Pulsar el vendedor correspondiente nuevamente, y seleccionar el tipo de impuesto 1

Para imprimir el tiquet pulsar | 101AL + |



TRANSACCIÓN DE UNA UNIDAD DE PRECIO DE PLU


Seleccionar la PLU de la que se desea cancelar el pre-

Introducir el precio a cancelar. Mantener la tecla presionada hasta que aparezca el símbolo (-) delante del valor introducido.

Pulsar la tecla del vendedor correspondiente v1 o v2 o v3.

Introducir las unidades necesarias para igualar el precio. Pulsar el vendedor correspondiente nuevamente.

Para imprimir el tiquet pulsar TOTAL + V1 + TARE.

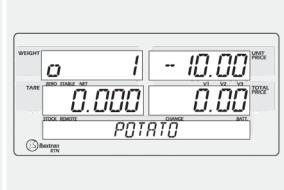


6-3. OPERACIÓN PLU

6-3-1. PROGRAMAR CONTENIDO PLU

El PLU es utilizado para almacenar la información sobre los objetos utilizados comúnmente. Puede guardar hasta 99 contenidos PLU: nombre Producto, código producto, Pesado/No pesado, precio producto, Selección tipo impuesto, Pre-Tara.

Presionar la tecla FUNC, la pantalla mostrará F1 PLU Mode intermitentemente, presione las teclas 6 o 4 para cambiar la pantalla. La pantalla realizará un parpadeo y ya puede presionar la tecla 2 para cambiar la opción y seleccionar el sub-menú SET PLUContent.

Cuando aparezca **SET PLUContent** se producirá un parpadeo, entonces debe presionar la tecla para confirmar.

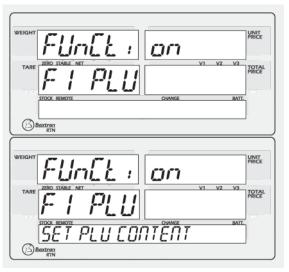

SELECCIONAR EL CONTENIDO PLU

Aparecerá en pantalla PLU 00 parpadeando.

Presione el número PLU utilizando las teclas de PLU directo o utilizando las teclas numéricas.



Por ejemplo: presione la tecla directa o presione las teclas numéricas 0, 1.

Aparecerá en pantalla la señal (_), que parpadeará para introducir el *NOMBRE DEL PRODUCTO*.



NOMBRE PRODUCTO

Presione directamente las teclas PLU para introducir el NOMBRE DEL PRODUCTO.

Por ejemplo: presionar las teclas para APPLE.

Presionar la tecla TARE para confirmar.



NUMERO PLU

Aparecerá en pantalla 0000 y parpadeará para introducir el **NÚMERO DEL PRODUCTO**.

Presionar las teclas numéricas para introducir el **NÚME**-RO DEL PRODUCTO y presionar la tecla TARE para con-



MODO DE PESAR PLU/QTY

Aparecerá en pantalla WEIGHT y parpadeará para seleccionar el PESO o CANTIDAD para el MODO DE PESAR.

Presionar las teclas 6 o 4 para cambiar la pantalla de PESO a CANTIDAD y presionar la tecla para confirmar.



PROGRAMAR UNIDAD DE PRECIO

Aparecerá en pantalla *000* y parpadeará para introducir la UNIDAD DE PRECIO.

Presione las teclas numéricas para introducir la UNIDAD **DE PRECIO** y presione la tecla para confirmar.



PROGRAMAR EL TIPO DE IMPUESTO

Para programar el tipo de IVA correspondiente al PLU, seleccione la tasa A, B o C pulsando 1 2 3 respectivamente y presione la tecla TARE para confirmar.



PROGRAMAR PRE-TARA

Aparecerá en pantalla *000* y parpadeará para introducir la PRE-TARA.

Presione las teclas numéricas para introducir LOS VA-LORES DE PRE-TARA y presione la tecla TARE para confirmar.



6-3-2. MOSTRAR PLU

Cuando sea necesario comprobar los detalles de PLU debe seleccionarse los parámetros MOSTRAR PLU.

Presionara la tecla para confirmar y presionar las teclas o para cambiar la lista PLU, puede verse el nombre PLU, la unidad de precio, el valor pre-tara y todo lo demás.



En el modo de pesar normal, presione y mantenga presionada la tecla PLU directo o la PLU. Puede introducirse en la lista PLU de escaneo.

6-4. ACUMULACIÓN / OPERACIÓN VENTA

Sitúe los objetos sobre la plataforma e introduzca la unidad de precio o seleccione PLU presionando la tecla PLU directo, o bien presionando la recuje introduciendo el número PLU.



Presione las teclas V1 o V2 o V3, y se oirá un largo sonido de alarma.

La información será guardada en la memoria de venta y el stock del producto se reducirá de la memoria de stock.

Puede continuar realizando operaciones de hasta 999 records de venta.

Una vez se alcancen las 989 operaciones, la pantalla empezará a mostrar el mensaje *LA MEMORIA SE LLENARÁ*.



Puede continuar realizando operaciones hasta alcanzar las 999 operaciones. Una vez llegue a las 999, aparecerá en pantalla el mensaje *LA MEMORIA ESTÁ LLENA*.



En este momento no podrá realizar más operaciones de venta hasta que no borre toda la memoria de venta del parámetro.

FUNCIÓN>VENTAS RPT F2>BORRAR TODAS LAS VENTAS



6-5. INFORME DE VENTAS

Presione la tecla Func, aparecerá en pantalla el mensaje FUNCIÓN.

Usted puede seleccionar el INFORME DE VENTAS presionando las teclas 2 y 6.



6-5-1. INFORME PLU DIARIO

Puede seleccionarse **TODAY REPORT** presionando la tecla y presionando la tecla TARE.

Aparecerá en pantalla: Normal y Reducido (reduce).

- Presione N, si quiere el informe normal con IVA desglosado.
- Presione R, si quiere el informe reducido sin IVA desglosado.

Se imprimirá el informe del día, del total de ventas realizadas **usando PLU**



6-5-2. INFORME POR FECHA

Puede seleccionar el **DAILY REPORT** presionando la tecla y después la tecla TARE.

Aparecerá en pantalla: Normal y Reducido (reduce).

- Presione N, si quiere el informe normal con IVA desglosado.
- Presione R, si quiere el informe reducido sin IVA desglosado.

Se imprimirá el informe del día, del total de ventas realizadas usando PLU



Aparecerá en pantalla la opción para introducir la fecha de comienzo.

Para obtener informe de este día más adelante sólo debe introducirse la fecha señalada.



Y presionar la tecla para confirmar, aparecerá la pantalla para introducir la fecha final.

Introducir la fecha final y presionar la tecla para confirmar.

Se imprimirá el informe del día, del total de ventas realizadas usando PLU



6-5-3. INFORME PRODUCTO

Se puede seleccionar el INFORME DEL PRODUCTO presionando la tecla y presionando la tecla TARE.

Aparecerá en pantalla: Normal y Reducido (reduce).

- Presione N, si quiere el informe normal.Presione R, si quiere el informe reducido.



Aparecerá la pantalla para introducir la fecha de comienzo.

De hoy en adelante para obtener el informe sólo debe introducirse la fecha en concreto.



Y presionar la tecla TARE para confirmar. Aparecerá la pantalla para introducir la fecha de cierre.



Si se desea introducir la fecha de cierre, debe presionarse la tecla TARE para confirmar. Aparecerá en pantalla *0000* y parpadeará para introducir el número del producto.

Introducir el número del producto y presionar la tecla para confirmar. La impresora imprimirá el informe del producto seleccionado.



6-5-4. BORRAR TODAS LAS VENTAS

Una vez que la memoria está llena o no es necesario guardar los datos almacenados, se puede borrar toda la memoria de ventas des de el parámetro BORRAR TODAS LAS VENTAS.

Se puede seleccionar BORRAR TODAS LAS VENTAS presionando la tecla y presionando la tecla TARE para confirmar.



Aparecerá la pantalla:



Presionar la tecla TARE para confirmar.

Toda la memoria de ventas será borrada. Aparecerá la pantalla:



6-5-5. USO DE MEMORIA DE VENTA

RTN puede comprobar la memoria del total de las ventas almacenadas. Para revisar la memoria almacenada el usuario debe seleccionar USO DE MEMORIA DE VEN-TAS presionando la tecla 2. A continuación debe presionar la tecla para confirmar.



En pantalla aparecerá:

Cuando la memoria de venta llegue a 999 debe borrar todas las ventas para utilizarla para futuras ventas.



6-6. FORMATOS DE IMPRESIÓN

Manual de usuario

FORMATO-TÍQUET

| | CHINA |
|-----------|--------------------|
| 01 kg) | 11.10.00 EUR/kg |
| | |

ABC MALL

| 2012-01-01 Weight (kg) | 11.10.00 EUR/kg | (V1) Price |
|---------------------------|--------------------|---------------|
| #001 APPLE | | |
| 2000 | 10.00 | 20.00 |
| #002 SUGAF | ₹ | |
| 2000 | 5.00 | 10.00 |
| #003 RICE | | |
| 2000 | 12.50 | 25.00 |
| (The end) | | |

Total price: 55.00 EUR 100.00 EUR Payment: Change: 45.00 EUR THANK YOU

FORMATO-ETIQUETA

ABC MALL **CHINA APPLE**

2012-01-01 11.12.47 Weight: Unit Price 2.000 kg 10.00 EUR/kg Total price: 20.00 EUR THANK YOU

FORMATO INFORME DE HOY

| | s Report-Too 2012-01-01 | , |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | 2012 01 01 | |
| APPLE | | |
| Subtotal: | 10.00 kg | 20.00EUR |
| SUGAR | | |
| Subtotal: | 5.00 kg | 10.00EUR |
| RICE | | |
| Subtotal: | 12.50 kg | 25.00EUR |
| | | |
| Total: | | 35.00 EUR |

FORMATO INFORME DIARIO

| Sales | Report-To | oday |
|-------------|-----------|------------|
| Print Time: | 2012-02-0 | 11:11:11 |
| Start Date: | 12/01/0 | |
| End Date: | 12/02/02 | 2 |
| Weight (kg) | | |
| | 12/01/02 | 2 |
| #001 APPLE | | |
| 2000 | 10.00 | 20.00 |
| #002 SUGA | R | |
| 2000 | 5.00 | 10.00 |
| #003 RICE | | |
| 2000 | 12.50 | 25.00 |
| Subtotal: | | 55.00 EUR |
| | 12/01/02 | 2 |
| #001 APPLE | | |
| 2000 | 10.00 | 20.00 |
| #002 SUGA | R | |
| 2000 | 5.00 | 10.00 |
| #003 RICE | | |
| 2000 | 12.50 | 25.00 |
| Subtotal: | | 55.00 EUR |
| : | | |
| Total: | | 110.00 EUR |

6-7. CAMBIAR ROLLO DE PAPEL

Cambiar el rollo de papel es fácil.

- 1) Estire la cubierta de la impresión del rollo
- 2) Retire el viejo rollo. Inserte el nuevo rollo de papel
- 3) Alimente el papel, a través de espacio exterior de la cubierta
- 4) Cierre la cubierta
 - > Tamaño papel térmico normal
 - Diámetro: 47mmAncho: 56 mm

7. PARÁMETROS

7-1. TECLAS EN PARÁMETRO

| TECLA | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------|---|
| FUNC | Para introducir la configuración de función y parámetros. |
| TARE | Para confirmar los bloques de parámetro. |
| ZERO | Para salir del menú. |
| 2 _y 6 | Para cambiar el menú de parámetro. |
| CE | Para cancelar las entradas incorrectas. |

7-2. INTRODUCIR EN EL PARÁMETRO DE CONFIGURACIÓN

En el modo normal de pesar presione y mantenga presionada la tecla para introducir la configuración de parámetros.

7-3. CONFIGURACIÓN PARÁMETROS

| ## Difference Section | PARÁMETRO | SUB PARÁMETRO | OPCIONES DE SUB PARÁMETRO | DESCRIPCIONES |
|---|---------------|---|------------------------------------|--|
| BACK LIGHT OF Lux trasers programada para encenderse siempre. Fig. CLEAR PLU UNLOAD Lab balanza vuelve a modo de peso normal cuando retiramos la muestra. | F1 | F /- / | | Luz trasera programada para encenderse automáticamente. Cuando empiece el |
| BACK LIGHT OFF St. F. St. St. E. St. St. E. St. St. E. St. St. | bAS:E SEE | BACK LIGHE | | |
| Fig. CLEAR PLU STANDY CLEAR PLU STANDY CLEAR PLU STANDY DO NOT CLEAR FIFT DO NOT CLEAR La ventana del nombre del producto muestra la pieza publicitaria cuando la bianza en cencentra en modo PLU. FIFT FIFT FIFT Programar los contenidos de la pieza publicitaria. Por ejemplo: GIROPES. La ventana del nombre del producto muestra la hora en que la balanza no se encuentra en modo PLU. FIFT FIFT No programable. FIFT Programar los contenidos de la pieza publicitaria. Por ejemplo: GIROPES. FIFT NONE FIFT Programar la fecha. FIFT FIFT PRECEIP 1 Imprimir el formato del fecha. DO-MM-YY Programar el formato del tiquet. Imprimir el formato de la etiqueta. FIFT FIFT FORME La MEBL 1 Imprimir el formato de la etiqueta. FIFT FIFT FIFT FIFT PRECEIP 1 FIFT Programar contenido cabezal 1 para impresión. FIFT | | | | |
| Sin phay una operación de teclado numérico o el peso no se cambie a un periodo de a minutos, los balanzas entraré o un modo de Standby, y también saldrá de umodo PLU. DO NOT CLEAR F P D D NOT CLEAR S B D D NOT CLEAR La ventana del nombre del producto muestra la pieza publicitaria cuando la balaza no se endo PLU. DISP TIME La ventana del nombre del producto muestra la pieza publicitaria cuando la balaza no se endo PLU. Programar los contenidos de la pieza publicitaria. Por ejemplo: GIROPES. Programar los contenidos de la pieza publicitaria. Por ejemplo: GIROPES. Programar los contenidos de la pieza publicitaria. Por ejemplo: GIROPES. Programar la fecha. F P S L ME F P S L ME F P P P R ECEIP 1 Imprimir el formato del fecha. DOPY 2 COPY 2 COPY 2 COPY 1 LOPY 2 COPY 2 COPY 3 COPY 4 COPY 4 COPY 4 COPY 5 F R R P P P P P P P P P P P P P P P P P | | | SCALE ID | Programar la balanza ID. |
| CLEAR PLU STANDY DO NOT CLEAR FIFT DISP BANNER FIFT FIFT DISP TIME La ventana del nombre del producto muestra la pieza publicitaria cuando la blanza no se encuentre en el modo PLU. For ejemplo GIROPES. La ventana del nombre del producto muestra la hora en que la balanza no se encuentre en el modo PLU. For ejemplo GIROPES. FIFT FIFT FIFT DISP TIME La ventana del nombre del producto muestra la hora en que la balanza no se encuentre en el modo PLU. For ejemplo: GIROPES. FIFT FIFT | | | CLEAR PLU UNLOAD | • |
| SERING SERIN | | PLULLr | CLEAR PLU STANDY | de 3 minutos, la balanza entrará en un modo de standby, y también saldrá de un |
| Skindby DISP TIME Lanza no se encuentre en el modo PLU. Por ejemplo GIROPES. La ventana del nombre del producto muestra la hora en que la balanza no : encuentra en modo PLU. Por ejemplo GIROPES. | | | DO NOT CLEAR | La balanza mantiene el precio en pantalla cuando retiramos la muestra. |
| La ventana del nombre del producto muestra la hora en que la balanza no encuentra en modo PLU. F1-5 bishome F2 No programable. F3 | | | DISP BANNER | La ventana del nombre del producto muestra la pieza publicitaria cuando la ba- lanza no se encuentre en el modo PLU. Por ejemplo GIROPES. |
| Fig. 1 Programar los contenidos de la pieza publicitaria. Por ejemplo: GIROPES. Fig. 1 No programable. Fig. 2 SEL Brill. Fig. 2 SEL Brill. Fig. 3 SEL Brill. Fig. 3 YYMAI-DD AHM-DD-YY DD-MM-YY DD-MM-YY Programar la fecha. Fig. 3 YYMAI-DD AHM-DD-YY DD-MM-YY Programar la formato del tiquet. Fornali. Fig. 4 Fy 1 P. RECEIP 1 Imprimir el formato de la ettiqueta. Fig. 2 COPY 2 COPY 2 COPY 3 COPY 4 COPY 3 COPY 4 COPY 5 COPY 4 COPY 5 Fig. 7 Programar contenido cabezal 1 para impresión. Fig. 4 Pregramar contenido cabezal 2 para impresión. Fig. 6 Programar contenido cabezal 2 para impresión. Fig. 6 Programar contenido cabezal 3 para impresión. Fig. 6 Programar contenido cabezal 4 para impresión. Fig. 6 Programar contenido pie de página 1 para impresión. Fig. 6 CONTINUE SEND Fig. 7 Son 6 CONTINUE SEND Fig. 7 Son 6 CONTINUE SEND Fig. 7 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 7 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 Son Firm Volo 7 Continue SEND Fig. 8 Son 7 Son Firm Volo 7 | | | DISP TIME | La ventana del nombre del producto muestra la hora en que la balanza no se |
| Set office Set | | | | Programar los contenidos de la pieza publicitaria. Por ejemplo: GIROPES. |
| SEL GRE F3-C SEL GRE F3-C SEL Long SEL GRE F3-C SEL Long SEL GRE SEL Long SEL GRE SEL Rong SEL | ۶ | No programal | ole. | |
| ## Programar la hora. ### Programar el formato de fecha. ### Programar el formato del tiquet. ### Programar el formato de la etiqueta. #### Programar el formato de la etiqueta. #### Programar contenido cabezal la para impresión. ##### Programar contenido cabezal la para impresión. ##### Programar contenido pie de página la para impresión. ################################### | _ | _ | 20XX-XX-XX | Programar la fecha. |
| ## Programar el formato de fecha. FY | | | hh: mm: ss | Programar la hora. |
| FormAll FormAll LABEL 1 Imprimir el formato de la etiqueta. F4-2 P COPY 1 | | | MMDDYY | Programar el formato de fecha. |
| FF-2 P COPY 1 CoPY 2 COPY 2 COPY 3 COPY 3 COPY 4 COPY 5 F49-3 HERdEr 1 Programar contenido cabezal 1 para impresión. F49-9 HERDEr 2 F49-5 HERDEr 3 Programar contenido cabezal 2 para impresión. F49-5 HERDEr 3 Programar contenido cabezal 3 para impresión. F49-5 HERDEr 4 F9-6 HERDEr 9 Programar contenido cabezal 4 para impresión. F49-6 HERDER 9 Programar contenido cabezal 4 para impresión. F49-6 HERDER 9 Programar contenido pie de página 1 para impresión. F55-2 5 MONE Programar el cierre de puerto de serie. CONTINUE SEND Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F52-2 5 MONE Programar el puerto de serie. ONTINUE SEND Programar el puerto de serie. Programar el puerto de serie. ONTINUE SEND Programar el puerto de serie. P | | F4- 1 P | RECEIP 1 | Imprimir el formato del tíquet. |
| Seleccionar imprimir las copias necesarias. COPY 4 COPY 5 F4-6 F4-6 FF-6 FFBGEr 4 F7-6 FFOOLEr 1 F5-2 5 600 BBI/d 1200 2400 Velocidad de transmisión. F5-3 5 VERIFY MODE 701 F6 LECH F7-15 Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F1-15 F1-15 FOLLATIS FOLLATIS FOLLATIS Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. Para programar el Tare. Programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. | SEL Print | | | Imprimir el formato de la etiqueta. |
| Programar contenido cabezal 1 para impresión. F4-6 HERDER 3 Programar contenido cabezal 2 para impresión. F4-6 HERDER 4 Programar contenido cabezal 3 para impresión. F4-6 HERDER 7 Programar contenido cabezal 4 para impresión. F4-6 HERDER 7 Programar contenido pie de página 1 para impresión. F5-60LER 1 Programar el cierre de puerto de serie. F5-1 5 MONE Programar el puerto de serie como continuación. F5-2 5 600 BRUJ 1200 2400 Velocidad de transmisión. 4800 9600 F5-3 5 VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 701 F6 LELH Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F7 SEL Lans Pulsar Para para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. F8 Lans Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. | | | COPY 2 COPY 3 COPY 4 | Seleccionar imprimir las copias necesarias. |
| Programar contenido cabezal 2 para impresión. F4-5 MERIGER 3 Programar contenido cabezal 3 para impresión. F4-5 MERIGER 4 Programar contenido cabezal 4 para impresión. F4-5 MERIGER 4 Programar contenido cabezal 4 para impresión. Programar contenido pie de página 1 para impresión. F5-5EL 5-15 MONE Programar el cierre de puerto de serie. CONTINUE SEND Programar el puerto de serie como continuación. F5-2-5 600 Laudo 2400 Velocidad de transmisión. 4800 9600 F5-3 5 VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 701 FELETH Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F7 SEL Lax Pulsar 2 para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. | | | | Programar contenido cabezal 1 para impresión. |
| ### Programar contenido cabezal 3 para impresión. #### Foster Programar contenido cabezal 4 para impresión. ################################### | | | | Programar contenido cabezal 2 para impresión. |
| ### Programar contenido cabezal 4 para impresion. #### Programar contenido pie de página 1 para impresión. ################################### | | HEAdEr 3 | | Programar contenido cabezal 3 para impresión. |
| FoolEr / Programar contenido pie de pagina 1 para impresion. F5 5EL F5-/5 NONE Programar el cierre de puerto de serie. ModE CONTINUE SEND Programar el puerto de serie como continuación. F5-2 5 600 bRUd 1200 2400 Velocidad de transmisión. 4800 9600 F5-3 5 VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 7E1 VERIFY MODE 7E1 VERIFY MODE 7O1 F6 LECH Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F1 5EL Lax Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. F8 Lans Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | | HERdEr 4 | | Programar contenido cabezal 4 para impresión. |
| SEriES modE CONTINUE SEND Programar el puerto de serie como continuación. F5-2 5 600 bRUd 1200 2400 Velocidad de transmisión. 4800 9600 F5-3 5 VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 7E1 Verificar modo. VERIFY MODE 7O1 F6 LECH Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F7 SEL Lax Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. F8 Lang Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | | | | Programar contenido pie de página 1 para impresión. |
| F5-2 5 600 bRUd 1200 2400 Velocidad de transmisión. 4800 9600 F5-3 5 VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 7E1 Verificar modo. VERIFY MODE 7O1 F6 LEFH Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F7 SFL Lax Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. F8 Lang Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | | | | |
| ## Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. ### Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. ### Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | 5Er.E5 | | | Programar el puerto de serie como continuación. |
| F5-3 5 VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 7E1 VERIFY MODE 7O1 F6 LECH Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F1 Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. F3 Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. F8 Lang Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | | | 1200 2400 4800 | Velocidad de transmisión. |
| Permite el acceso a los parámetros técnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. F7 SEL Lax Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. FB Lang Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | | | VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 7E1 | Verificar modo. |
| FB Lans Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | FB ŁECH | Permite el ac | | écnicos utilizando una contraseña. Solo para personal autorizado. |
| FB Lans Pulsar programar et tipo de impuesto de Rate A, B y C. FB Lans Pulsar para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | F7 SEL Lax | Pulsar 🔁 par | ra entrar. Introducir PIN | : 9999999 y pulsar TARE. |
| | | | | Para programar el tipo de impuesto de Rate A, B y C. |
| | FB Lang | Pulsar 🗲 para entrar. Introducir PIN: 99999999 y pulsar TARE. | | : 9999999 y pulsar TARE. |
| <i>Change on</i> Para actival to visualization det cambio a devotiver at ctiente. Pulsar ZERO para volver al modo de peso normal. | | [hanse on | | Para activar la visualización del cambio a devolver al cliente. |
| F9 No programable. | F9 | No programab | ole. | |


8. SALIDA RS232

La serie de la balanza RTN puede pedirse con una salida RS232 opcional.

Especificaciones:

- > Salida RS232 de información de peso.
- > Código ASCII.
- > Velocidad 4800.
- > 8 bit de información.
- > Sin paridad.

RS232 (9 clavijas conector tipo D)

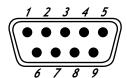

| PIN 2 | RXD | Entrada | Recibir información |
|-------|-----|---------|-------------------------|
| PIN 3 | TXD | Salida | Transmisión información |
| PIN 4 | GND | - | Señal de suelo |

9 clavijas conector tipo D

| INDICADOR | ORDENADOR/IMPRESORA |
|-----------|---------------------|
| PIN 2 | PIN 3 |
| PIN 3 | PIN 2 |
| PIN 5 | PIN 5 |

Formato de información: código ASCII, 10 bits por marco de información, bit 1: bit empezar, bit 2 - bit 8: bits de información, bit 9: bit de verificación (igual).



p = 01x1xx2x3x4x5x6

Stable: x6=1 Unstable: x6=0 Over: x5=1 Otherwise: x5=0 Plus: x4=0 Negative: x4=1 Zero: x3=1 Otherwise: x3=0 Net zero: x2=1 Otherwise: x2=0 Tare: x1=1 Otherwise: x1=0

9. DESPIECE

Listado de piezas:

| N° | NOMBRE DE LA PIEZA | LINIDADES | MATERIAL | ESPECIFICACIONES |
|----|--|-----------|-----------|--------------------|
| 1 | Bandeja | 1 | SST | LSI ECII ICACIONES |
| 2 | Tapa batería | 1 | ABS | |
| 3 | Espuma | 1 | CR | 79x556 |
| 4 | Batería recargable | 1 | Lead acid | 6V/10Ah |
| 5 | Carátula trasera | 1 | PC | OV7 TOAH |
| 6 | Carátula trasera columna | 1 | PC | |
| 7 | Carcasa trasera display columna | 1 | ABS | |
| 8 | Número placa | 1 | ADS | 90x22 |
| 9 | Carcasa delantera display columna | 1 | ABS | JONEL |
| 10 | Tornillo auto rosca | 2 | 20Mn | 3x10 |
| 11 | Carátula delantera display columna | 1 | PC | 3810 |
| 12 | CPU Display trasero columna | 1 | 10 | |
| 13 | CPU Display delantero columna | 1 | | |
| 14 | Tornillo autorosca | 12 | 20Mn | 3x8 |
| 15 | Arandela aislante | 12 | EDPM | M3 |
| 16 | Tornillo interno hexagonal | 2 | LDI M | M4x12 |
| 17 | Arandela de resorte | 2 | | M4 |
| 18 | Arandela | 2 | 65Mn | M4 |
| 19 | Columna | 1 | AL | //\- |
| 20 | Soporte columna para carcasa delantera | 1 | ABS | |
| 21 | Soporte columna para carcasa trasera | 1 | ABS | |
| 22 | Tanca soporte columna | 1 | SPCC | |
| 23 | Tornillo de estrella | 6 | 20Mn | M4x12 |
| 24 | Tornillo autorosca | 3 | 20Mn | 3x12 |
| 25 | CPU impresora | 1 | 20//// | JATZ |
| 26 | Célula de carga | 1 | AL | L6D |
| 27 | Tuerca hexagonal | 4 | AL | LUD |
| 28 | Arandela | 4 | 65Mn | M6 |
| 29 | Arandela de resorte | 4 | OSMII | M6 |
| 30 | Tornillo interno hexagonal | 4 | | M6x16 |
| 31 | Adaptador AC Jack | 1 | | MOXIO |
| 32 | Interruptor de encendido | 1 | | |
| 33 | Fijador de pie | 4 | ABS | |
| 34 | Pie ajustable | 4 | PVC | |
| 35 | Soporte impresora | 1 | ABS | |
| 36 | Tornillo de estrella | 12 | 20Mn | M4x12 |
| 37 | Tornillo de estrella | 1 | 20Mn | M4x12 M4x8 |
| 38 | Carátula del teclado | 1 | PC | MHAU |
| 39 | Plástico protector del teclado | 1 | SPCC | |
| 40 | Carcasa superior de la balanza | 1 | ABS | |
| 41 | Botón táctil luz | 50 | PE | |
| 42 | Arandela aislante | 9 | EDPM | M4 |
| 43 | Tornillo autorosca | 9 | 20Mn | 4x10 |
| 44 | CPU teclado | 1 | 20///// | 77.10 |
| 45 | Carcasa impresora | 1 | ABS | |
| 46 | Placa de comunicación | 1 | ADJ | Opcional |
| 47 | Impresora | 1 | | Орсіонас |
| 48 | Soporte para bandeja | 4 | Rubber | |
| 49 | Soporte superior para célula de carga | 1 | AL | |
| 50 | Tornillo hexagonal | 4 | 20Mn | M4x16 |
| 51 | Tornillo autorosca | 4 | 20Mn | 4x20 |
| 52 | Soporte inferior para célula de carga | 1 | AL | 7770 |
| 53 | CPU principal | 1 | AL | |
| 54 | Nivel burbuja | 1 | | |
| 55 | Carcasa inferior de la balanza | 1 | ABS | |
| 56 | Hoja junta | 1 | ADS | |
| 57 | Etiqueta sellar | 1 | | |
| | Luqueta settai | | | |

10. GARANTÍA

Esta balanza está garantizada contra todo defecto de fabricación y de materiales, por un período de un año a partir de la fecha de entrega.

Durante este periodo, GIROPÈS SL, se hará cargo de la reparación de la balanza.

Esta garantía no incluye los daños causados por uso indebido, sobrecarga, o no haber seguido las recomendaciones descritas en este manual.

La garantía no cubre los gastos de envío necesarios para la reparación de la balanza.

1. MAINTENANCE

ATENCIÓN





DÉBRANCHEZ DE LA PRISE ELECTRIQUE CETTE UNITÉ AVANT DE L'INSTALLER, AVANT DE LA NETTOYER OU AVANT DE L'UTILISER. SI VOUS NE TENEZ PAS EN COMPTE CETTE PRÉCAUTION, VOUS POUVEZ ENDOMMAGER PROVOQUER UNE PANNE.



Seul des personnes autorisées peuvent utiliser cet instrument.

Avant de connecter ou de déconnecter un des composants, retirez la connexion à l'électricité.


Si vous n'avez pas pris en compte ces avertissements cela peut causer une avarie ou un dommage, ou même la destruction de l'équipement.

- > Évitez d'installer la balance à la lumière directe du soleil, puisque cela peut provoquer une décoloration du carter.
- > Évitez la surcharger qu'il peut abîmer la balance.
- > Si la balance ne va pas être utilisé pendant une longue période, retirer la batterie du compartiment de la batterie pour éviter des pertes d'énergie.
- > Évitez de stocker du matériel sur la balance quand la balance n'est pas utilisé.
- > Évitez des tables inadéquates. Des postes ou le sol ne doit pas subir de vibration. Ne pas positionner la balance près des machines vibrantes.
- > Évitez les sources instables de puissance. N'utilisez pas la balance près d'appareil utilisant de grandes sources d'électricité comme des postes de soudure ou de gros moteurs.
- > Utilisez seulement l'adaptateur original JP, d'autres adaptateurs peuvent abîmer à la balance.

2. INTRODUCTION

- > La série des balances RTN sont des balances commerciales poids prix.
- > Portées de 6 kg à 45 kg.
- > Ventes de 3 vendeurs en même temps.
- > Mode de Vente et Achat.
- > 99 PLU:
 - Contens PLU: nom Produit, code Produit, Pesage/Non pesage, Prix de ventes, Sélectionner le type d'impôt, Pré-Tare.
- > Vous pouvez garder en mémoire 1000 ventes enregistrés et 350 ventes peuvent être également sauvegardées.
- > Imprimante THERMIQUE; le papier se charge avec facilité.
- > Des impressions: Rapport PLU, rapport quotidien de la vente, information quotidient d'achat, rapport d'inventaire, rapport de perte d'inventaire, étiquette, ticket.
- > Batterie rechargeable qui fournit jusqu'à 90 heures d'utilisation continuelle (sans fonction rétro éclairage).
- > Connexion optionnelle pour connecter une plate-forme externe.
- > Fonction de contrôle d'inventaire.
- > RS232 optionnelle/connexion Bluetooth pour connecter à un PC.
- > 28 programmes PLU direct et 99 PLU indirect.
- > Adaptateur AC/batterie rechargeable.
- > Grand LCD de 20 mm avec écran LED blanc en rétro éclairage.
- > 50 touches mécaniques.

3. SPECIFICATIONS

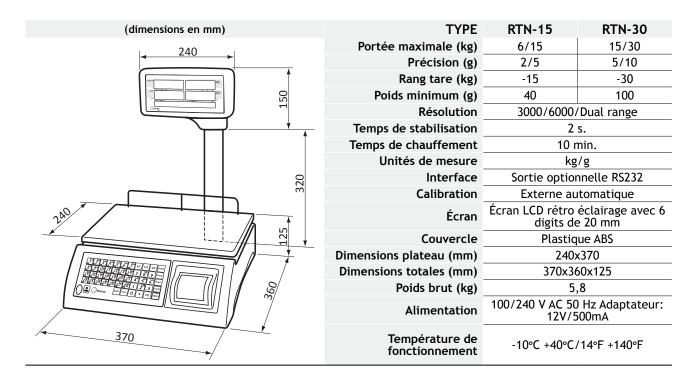

4. INSTALLATION

DÉBALLAGE

Retirer la balance de son emballage attentivement, assurez vous que rien ne soit abîmé et que tous les accessoires soient inclus.

- > Retirez l'Indicateur du colis.
- > Retirez la couverture protectrice. Stockez l'emballage pour un usage postérieur si vous avez besoin de transporter la balance.
- > Inspectez la balance et le terminal voir si aucun dommage ne se soit produit.
- > Assurez vous que tous les composants soient inclus.

Accessoires:

- > Balance
- > Adaptateur
- > Plateau
- > Produit Manuel

AJUSTER LE NIVEAU

Situer la balance sur une table.

Vérifiez la bulle d'eau. Si la bulle ne se trouve pas au centre ajustez le pied du niveau jusqu'à ce que la bulle se situe au centre. Vérifiez le niveau quand vous changerez de lieu.





CHARGER LA BATTERIE

- > Pour charger la batterie, brancher l'adaptateur à la prise balance, elle est située au-dessous de la balance. L'adaptateur est simplement à connecter sur le secteur principal. La balance n'a pas besoin d'être allumée.
- > La batterie doit se charger durant 12 heures pour arriver à sa capacité maximale.
- > Dans le côté gauche de l'écran il y a un LED pour indiquer l'état de la charge de la batterie. Quand la balance est branchée sur la puissance principale, la batterie interne sera rechargée. Si le LED se trouve vert cela indique que la batterie est en pleine charge. S'il est rouge, la batterie est proche d'être déchargée, et s'il est jaune la batterie se charge.
- > N'utilisez pas d'autres type de chargeur que ceux qui vous ont été livrés avec la bascule.
- > Vérifiez que la prise de courant de puissance AC soit convenablement protégée.

Remarque: Chargez la batterie avant d'utiliser la balance pour la première fois.

INSTALLATION


- > Positionner la balance sur une table.
- > Positionner soigneusement le plateau dans les quatre trous sur le dessus du carter.
- > Ajustez le niveau à bulle.
- > Branchez la prise adaptateur à la prise de la balance. elle est située au-dessous, du côté droit de la balance.
- > L'adaptateur est connecté dans sa prise de courant de puissance AC. L'équipement à connecter doit être installée près d'une source de puissance facilement accessible avec avec une prise de terre.
- > Allumez le connecteur d'allumage. La touche on/off est située au-dessous du côté droit de la balance. Appuyez sur l'avant de la touche pour allumer la balance. Si vous voulez éteindre la balance, appuyez de nouveau sur l'arrière de la touche.
- > Sur l'écran il apparaîtra la capacité de la balance et elle commencera aussi l'auto vérification.
- > Après l'auto vérification, l'écran reviendra en mode normal de peser.
- > Après vous pouvez commencer à réaliser vos opérations.


Remarque: A l'allumage initial

Un temps de chauffage de 15 minutes stabilise les valeurs mesurées après l'allumage.

5. DESCRIPTION BASCULE, CLAVIER ET ÉCRAN

DESCRIPTION BASCULE

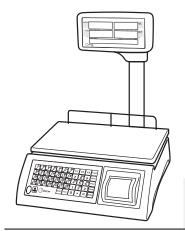


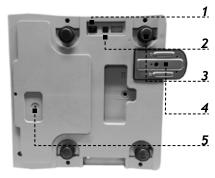



- 1. Interrupteur ON/OFF
- 2. Adaptateur Jack
- 3. Pieds d'ajustement.
- 4. Support colonne/écran
- 5. Fontion/Interrupteur CAL
- 6. Sortie RS232

DESCRIPTION CLAVIER

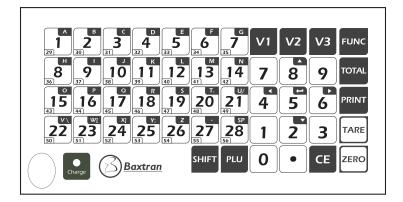


| TOUCHE DESCRIPTION | TOUCHE DESCRIPTION |
|---|--|
| ZERO Programmer l'écran a zéro. | V1 à V3 Touches de vente. |
| Introduire l'effacement de poids tare. Stocker le poids actuel comme une valeur tare. Soustraire la valeur tare du poids total. Sur l'écran le résultat apparaîtra comme poids net. | Pour sélectionner le PLU direct, appuyez et maintenez appuyée la touche 3 durant 3 seconds. Ces touches servent à rappeler l'information de PLU. |
| PRINT Pour imprimer l'information d'avant. | PLU Pour introduire les numéros de PLU. |
| Chercher le prix accumulé pour chaque touche de vente. | SHIFT Pour rappeler le PLU 29 à 56 en appuyant les touches de 1 à 28. |
| FUNC Pour introduire la configuration des fonctions. | CE Biffer les entrées incorrectes et les conditions d'erreur. |

TOUCHES DE CONFIGURATION DES PARAMETRES



DESCRIPTION ÉCRAN

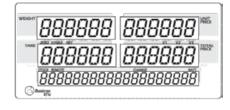

| DISPLAY WEIGHT | DESCRIPTION | DISPLAY UNIT PRICE | DESCRIPTION |
|----------------|------------------|---------------------|------------------|
| ZERO | Montrer zéro. | | |
| STABLE | Stabilité écran. | V1/V2/V3 | Touches vendeur. |
| NET | Poids Net. | | |
| | | | |
| DISPLAY TARE | DESCRIPCTION | DISPLAY TOTAL PRICE | DESCRIPTION |
| STOCK | Stocker mode. | CHANGE | Mode change. |
| REMOTE | Balance branche. | BATT. | Batterie. |

6. OPÉRATION

MISE EN MARCHE INITIAL

Laissez chauffer la bascule durant 15 minutes pour stabiliser les valeurs de mesure après avoir allumé la balance.

6-1. OPÉRATION BASIQUE

6-1-1. ALLUMER/ÉTEINDRE

Allumer la balance en appuyant la touche Allumé / éteint.

L'écran s'allume et le test commence, si on désire éteindre la balance, appuyez sur l'arrière de la touche.

6-1-2. ZÉRO

Les conditions environnementales peuvent enlever le zéro de la balance bien qu'il n'y ait rien sur le plateau. Cependant, vous pouvez programmer à l'écran le zéro à tout moment en appuyant la touche quoi, assurez-vous que la pesée commence à zéro.

6-1-3. TARE

Le poids de n'importe quel conteneur, peut être taré en appuyant la touche TARE, le poids net de l'objet qui est pesé apparait toujours à l'écran.

- > Charger un poids sur le plateau.
- > Pousser la touche TARE. Zéro apparaît sur l'écran, la tare est soustraite.
- > Retirez le poids de la plate-forme. Le poids taré apparaît à l'écran. Seulement 1 valeur tare peut être programmée. Il apparaîtra à l'écran avec une valeur négative.
- > Pousser G/N pour changer entre poids net et poids brut.
- > Pour effacer la valeur tare, retirez la charge et appuyez la touche TARE. Zéro apparaît sur l'écran, le poids tare est effacé.

6-1-4. CONFIGURATION PRIX

Placez un object sur le plateau



Entrer le prix en appuyant les touches numériques. Par example: 50.00



- > L'unité de prix apparaîtra dans la valeur introduite et le prix total à l'écran, apparaîtra dans le prix des produits.
- > Poussez la touche | CE | pour remplacer les unités préalables de prix.

6-2. MODE BALANCE

ENG

6-2-1. MODE VENTES

Appuyez sur la touche Func, à l'écran il apparaîtra: Cela peut réaliser l'accumulation (des ventes), rappeler mémoire.



Opération

Situez les objets sur la plate-forme, et introduisez l'unité de prix ou sélectionnez *PLU* en appuyant la touche de PLU direct ou en appuyant la touche et introduisez le nombre PLU.



Appuyez les touches v_1 ou v_2 ou v_3 , et il y aura alors une alarme bip.

L'information sera gardée dans la mémoire de vente et la valeur du produit stocké sera réduite de la mémoire stockée. Vous pouvez continuer de réaliser des opérations jusqu'à arriver au record de 999 ventes.

6-2-2. RAPPELER ACCUMULATION

Appuyer la touche Total, sur l'écran il apparaîtra:



Appuyez les touches **v1** ou **v2** ou **v3**, sur écran il apparaîtra le prix total et *000* intermittence sur l'écran pour entrer la quantité payée.



Pour obtenir l'impression appuyer la touche TARE, l'imprimante appuiera les détails des ventes du vendeur.

EFFACER MÉMOIRE VENDEUR

Avec la sortie de l'impression de la quantité payée, appuyer sur la touche **CE**, la mémoire du vendeur s'effacera avec la sortie de l'impression.



ES

RAPPELER LISTE DE VENTES

Appuyez la touche Func, on peut vérifier la liste des ventes une par une en appuyant les touches 8 ou 2.



ANNULEZ VENTE DE LA LISTE DES VENTES

Sélectionnez le détail de vente, après, appuyez et maintenez appuyée la touche **CE**. Un son d'alarme sera entendu et après basculera sur l'écran ACC 2 de la vente sélectionnée. La vente du vendeur sera annulée et l'imprimé montrera les détails d'annulation appuyant sur la touche TARE



6-2-3. CHANGE ET EFFACE MÉMOIRE DES VENTES

Introduire la quantité payée, si la quantité payée est supérieure à la quantité totale, l'écran montrera la quantité changée, et suppose que le client doit payer à nouveau. Appuyer la touche pour confirmer, l'imprimante imprimera les détails de vente du vendeur avec les détails du paiement.



NOTE: Quand il introduira la quantité exact et après il appuiera la touche TARE, les détails du paiement seront imprimés et les détails de mémoire du vendeur s'effaceront.

6-2-4. ANNULATION DE LA TRANSACTION


TRANSACTION D'UN PRIX À L'UNITÉ

Introduire la quantité à annuler. Maintenir la touche jusqu'à le symbole (-) apparaître sur l'ecran.

Appuyer sur la touche v_1 o v_2 o v_3 correspondante. Introduire les unitees nécessaires pour égaler le prix.

Appuyer sur la touche v1 o v2 o v3 correspondante à nouveau, et après sélectionner le type d'impôt 1 2 3.

Pour la impression du ticket appuyer sur les touches V1 + TARE consécutivement.

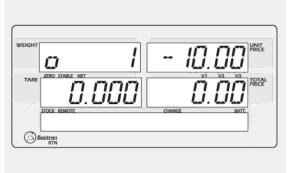

TRANSACTION D'UNE UNITE DE PRIX DU PLU

Sélectionner la PLU à annuler la quantité.

Introduire la quantité à annuler. Maintenir la touche jusqu'à le symbole (-) apparaître sur l'ecran.

Appuyer sur la touche vi o vz o v3 correspondante. Introduire les unitees nécessaires pour égaler le prix.

Appuyer sur la touche v1 o v2 o v3 correspondante à nouveau.

Pour la impression du ticket appuyer sur les touches + V1 + TARE consécutivement.




6-3. OPERATION PLU

6-3-1. PROGRAMMER CONTENU PLU

Le PLU est utilisé pour stocker l'information sur les produits utilisés communément. Il peut garder jusqu'à 99 contenus PLU: nom Produit, code Produit, Pesage/Non pesage, Prix de ventes, Sélectionner le type d'impôt, Pré-Tare.

Appuyez sur la touche Func, l'écran montrera la fonction *F1 PLU Mode* apparaîtra par intermittence, poussez les touches 6 ou 4 pour changer l'écran. L'écran réalisera un clignotement et on peut appuyer sur la touche pour changer l'option pour sélectionner le sub-menu *SET PLUContent*.

Quand il apparaîtra **SET PLUContent** se produira un clignotement, alors on doit pousser sur la touche pour confirmer.

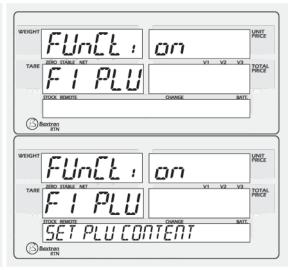

SÉLECTIONNER LE CONTENU PLU

Il Apparaitra sur l écran le message PLU 00 clignotera.

Appuyez le nombre PLU en utilisant les touches de PLU directement ou en utilisant les touches numériques.



Par exemple: appuyez la touche directe PLU ou appuyez les touches numériques 0, 1.

Il apparaîtra sur écran Le signal (_) qui clignotera pour introduire le *NOM DU PRODUIT*.



Appuyez directement les touches PLU pour introduire le NOM DU PRODUIT.

Par exemple: on appuiera les touches pour APPLE.

Appuyer la touche TARE pour confirmer.



NOMBRE PLU

Il apparaitra sur écran et 0000 clignotera pour introduire le *NOMBRE DU PRODUIT*.

Appuyer les touches numériques pour introduire le NOMBRE DU PRODUIT et appuyer la touche pour confirmer.



MODE DE PESAGE PLU/QTY

Il apparaitra sur écran et WEIGHT il clignotera pour sélectionner le POIDS ou QUANTITÉ pour LE MODE PESER.

Appuyer les touches 6 ou 4 pour changer changer <u>l'écran de POIDS ou QUANTITÉ et appuyer sur la touche</u> TARE pour confirmer.



PROGRAMMER UNITÉ de PRIX

Il Apparaîtra sur écran et 000 clignotera pour introduire l'UNITÉ de PRIX.

Appuyez les touches numériques pour introduire l'UNITÉ de PRIX et appuyez la touche pour confirmer.



PROGRAMMER LE TYPE D'IMPÔT

Pour programmer le type d'impôt correspondant à le PLU, sélectionner l'impôt A, B ou C appu<u>yant</u> 1 2 3 respectivement, et appuyez la touche pour confirmer.



PROGRAMMER PRE-TARE

Il apparaîtra sur l'écran 000 clignotera pour introduire la PRE-TARE.

Poussez les touches numériques pour introduire LES VALEURS de PRE-TARE et appuyez la touche pour confirmer.



6-3-2. MONTRER PLU

ENG

Quand il est nécessaire de vérifier les détails de PLU on doit sélectionner les paramètres MONTRER PLU.

Pousser la touche pour confirmer et pour pousser les touches ou pour changer la liste PLU, on peut voir le nom PLU, l'unité de prix, la valeur pré-tare et tout le reste.



Dans le mode pesage normal, appuyez et maintenez appuyée, la touche PLU directement ou la touche peut entrer dans la liste PLU de scanning.

6-4. ACCUMULATION/OPÉRATION VENTE

Situer les objets sur la plate-forme et introduisez l'unité de prix ou sélectionnez PLU en appuyant la touche PLU direct, ou bien en appuyant la touche ru et en introduisant le nombre PLU.



Appuyez les touches v_1 ou v_2 ou v_3 , et un long son d'alarme sera entendu.

L'information sera gardée dans la mémoire de vente et le stock du produit sera réduit de la mémoire de stock.

Vous pouvez continuer à réaliser des opérations jusqu'à 999 records de vente.

Une fois les 989 opérations se rejoignent, l'écran commencera à montrer le message *LA MÉMOIRE SE REM-PLIRA*.



Vous Pouvez continuer de réaliser des opérations jusqu'à atteindre les 999 opérations. Une fois arrivez aux 999, le message apparaîtra dans un écran *LA MÉMOIRE EST PLEINE*.



A ce moment on ne pourra pas réaliser plus d'opérations de vente jusqu'à ce qu'on n'efface toute la mémoire de vente du paramètre.

FONCTION>DES VENTES RPT F2>EFFACER TOUTES LES VENTES



FR

6-5. RAPPORT DE VENTES

Appuyez la touche Func, le message FONCTION apparaîtra sur l'écran.

Vous pouvez sélectionner le RAPPORT de VENTES en appuyant les touches 2 et 6.



6-5-1. RAPPORT PLU QUOTIDIEN

On Peut sélectionner TODAY REPORT en appuyant la touche z et en appuyant la touche TARE

- Apparaîtra sur l'ecran: Normal et Réduit. Appuyer N, pour un rapport normal avec TVA ventilée.
- Appuyer R, pour un rapport réduit sans TVA ventilée.

On imprimera le rapport du jour, du total des ventes réalisées en utilisant PLU



6-5-2. RAPPORT PAR DATE

On peut sélectionner le RAPPORT PAR DATE en appuyant la touche **TARE**.

- Apparaîtra sur l'ecran: Normal et Réduit. Appuyer N, pour un rapport normal avec TVA ventilée. Appuyer R, pour un rapport réduit sans TVA ventilée.

On imprimera le rapport du jour, du total des ventes réalisées en utilisant PLU



Il apparaîtra sur l'écran L'option pour introduire la date de commencement.

Pour obtenir un rapport de ce jour plus loin on doit seulement introduire la date marquée.



Et appuyer la touche TARE l'écran apparaîtra pour introduire la date finale.

Introduire la date finale et appuyer la touche TARE pour

On imprimera le rapport du jour, du total des ventes réalisées en utilisant PLU



FR ENG

6-5-3. INFORMATION DU PRODUIT

On peut sélectionner le RAPPORT DU PRODUIT en appuyant la touche ten appuyant la touche

Apparaîtra sur l'ecran: Normal et Réduit.

- Appuyer N, pour un rapport normal.
- Appuyer R, pour un rapport réduit.



Vous devez entrer une la date de début d'opération.

Pour obtenir un rapport plus loin on doit seulement introduire la date marquée.



Et appuyer sur la touche pour confirmer. Il apparaîtra sur l'écran une date de fermeture.



Si on désire entrer la date de fermeture, la touche doit être appuyée pour confirmer. Il apparaîtra sur écran 0000 clignotera pour entrer le nombre du produit.

Entrer le nombre du produit et appuyer la touche pour confirmer. L'imprimante imprimera le rapport du produit sélectionné.



6-5-4. EFFACER TOUTES LES VENTES

Dès que la mémoire est pleine ou n'est pas nécessaire de garder les données stockées, On peut effacer toute la mémoire de vente du paramètre EFFACER TOUTES LES VENTES.

On peut sélectionner **EFFACER TOUTES LES VENTES** en poussant les touches 2 et la touche TARE pour confirmer.



L'écran apparaîtra:



Appuyer sur la touche pour confirmer.

Toute la mémoire de ventes sera effacée. L'écran apparaîtra:



6-5-5. USAGE DE LA MÉMOIRE DE VENTE

RTN peut vérifier la mémoire du total des ventes stockées. Pour réviser la mémoire stockée l'utilisateur doit sélectionner USO DE MEMORIA DE VENTAS en appuyant la touche . Ensuite il doit appuyer la touche pour confirmer.



Sur écran il apparaîtra:

Quand la mémoire de vente arrivera à 999 on doit effacer toutes les ventes pour l'utiliser pour des ventes futures.



6-6. FORMA

| ATS D'IMPRESSION | |
|--|---|
| FORMAT - TICKET | FORMAT - ÉTIQUETTE |
| ABC MALL CHINA | ABC MALL CHINA APPLE |
| 2012-01-01 11.10.00 (V1) Weight (kg) EUR/kg Price #001 APPLE | 2012-01-01 11.12.47 (V1) Weight: Unit Price 2.000 kg 10.00 EUR/kg |
| 2000 10.00 20.00 #002 SUGAR 2000 5.00 10.00 | Total price: 20.00 EUR |
| #003 RICE 2000 12.50 25.00 (The end) | THANK YOU |
| Total price: 55.00 EUR Payment: 100.00 EUR Change: 45.00 EUR | |
| THANK YOU | |

FORMAT INFORMATION DU JOUR

| | s Report-Too | , |
|-------------|--------------|-----------|
| Print Time: | 2012-01-01 | 11:11:11 |
| APPLE | | |
| Subtotal: | 10.00 kg | 20.00EUF |
| SUGAR | | |
| Subtotal: | 5.00 kg | 10.00EUF |
| RICE | | |
| Subtotal: | 12.50 kg | 25.00EUF |
| Total: | | 35.00 EUF |

FORMAT INFORMATION DU JOUR

| Sales Report-Today Print Time: 2012-02-01 11:11:11 | | | |
|---|-----------|--------------|--|
| Print rine. | 2012-02-0 | /1_11.11.11. | |
| Start Date: | | | |
| End Date: | 12/02/02 | 2 | |
| Weight (kg) | _ | | |
| | 12/01/02 | 2 | |
| #001 APPLE | | | |
| 2000 | 10.00 | 20.00 | |
| #002 SUGA | R | | |
| 2000 | 5.00 | 10.00 | |
| #003 RICE | | | |
| 2000 | 12.50 | 25.00 | |
| Subtotal: | | 55.00 EUR | |
| | 12/01/02 | 2 | |
| #001 APPLE | | | |
| 2000 | 10.00 | 20.00 | |
| #002 SUGA | R | | |
| 2000 | 5.00 | 10.00 | |
| #003 RICE | | | |
| 2000 | 12.50 | 25.00 | |
| Subtotal: | | 55.00 EUR | |
| | | | |
| Total: | | 110.00 EUR | |

6-7. CHANGER ROULEAU DE PAPIER


Changer le rouleau de papier est facile.

- 1) Ouvrez le capot.
- 2) Retirez le vieux rouleau. et insérez le nouveau rouleau de papier.
- 3) Alimentez le papier, à travers d'un espace extérieur du capot.
- 4) Fermez le capot.
 - > Taille papier thermique normale

> Diamètre: 47mm > Largeur: 56 mm

7. PARAMÈTRES

7-1. TOUCHES EN PARAMÈTRES

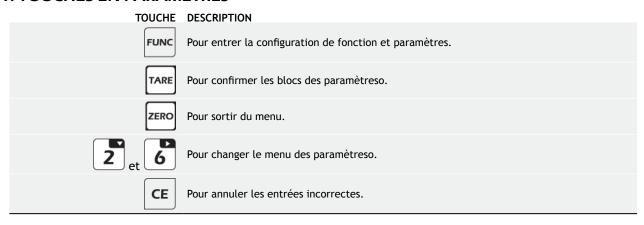

7-2. ENTRER DANS LE PARAMÈTRE DE CONFIGURATION

En mode normale de pesage poussez et maintient appuyée la touche pour entrer dans la configuration des paramètres.

7-3. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

| | | OPTIONS DE SUB | |
|---------------|-------------------------|---|--|
| PARAMÈTRE | | PARAMÈTRE | DESCRIPTIONS Rétro éclairage programmé pour s'allumer automatiquement. Quand vous com- |
| | BACK LIGHE | BACK LIGHT AUTO | Rétro éclairage programmé pour s'allumer automatiquement. Quand vous commencerez l'utilisation de la bascule celle-ci s'allumera. |
| | | BACK LIGHT ON BACK LIGHT OFF | Retro éclairage programmé pour s'allumer toujours. Retro éclairage programmé pour s'éteindre toujours. |
| | F /-2 | SCALE ID | Programmer la balance ID. |
| | SEALE I d | | · |
| | F F-3 PLUELr | CLEAR PLU UNLOAD | La balance retourne à mode du pesage normal quand l'échantillon est retiree. S'il n'y a pas d'opération de clavier numérique ou le poids ne change pas dans une |
| | , | CLEAR PLU STANDY | période de 3 minutes, la balance entrera dans le mode standby, et aussi sortira du mode PLU. |
| | ~ | DO NOT CLEAR | La balance garde le prix à l'ecran quand l'échantillon est retiree. |
| | F J-4 St AndbY | DISP BANNER | La fenêtre du nom du produit montre la pièce publicitaire quand la balance ne se trouvera pas en mode PLU. Par exemple GIROPES. |
| | C / C | DISP TIME | La fenêtre du nom du produit montre l'heure dans laquelle la balance ne se trouve pas dans le mode PLU. |
| | F 1-5 bAnnEr | | Programmer les contenus de la pièce publicitaire. Par exemple: GIROPES. |
| FL | Non programm | mable. | |
| F3 [Lo[k | F3- / SEŁ dAŁE | 20XX-XX-XX | Programmer la date. |
| | F3-2 SEL LIME | hh: mm: ss | Programmer l'heure. |
| | | YYMMDD MMDDYY DDMMYY | Programmer le format de la date. |
| FY | | RECEIP 1 | Imprimer le format du ticket. |
| SEL Print | FormAL | | Imprimer le format de l'étiquette. |
| | F4-Z P [oPY | COPY 1 COPY 2 COPY 3 COPY 4 COPY 5 | Sélectionner imprimer les copies nécessaires. |
| | F4-3 HEAdEr 1 | | Programmer contenue entête 1 pour impression. |
| | F4-4 HEAdEr 2 | | Programmer contenue entête 2 pour impression. |
| | F4-5 HEAdEr 3 | | Programmer contenue entête 3 pour impression. |
| | F4-6 HEAdEr 4 | | Programmer contenue entête 4 pour impression. |
| | F4-6 FootEr 1 | | Programmer contenue pied page 1 pour impression. |
| FS SEŁ | F5- 1 5 | | Programmer la fermeture du port de série. |
| 5Er:E5 | | CONTINUE SEND | Programmer le port de série comme continuation. |
| | F5-2 5 bAUd | | Vitesse de transmission. |
| | | VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 7E1 VERIFY MODE 7O1 | Vérifier mode. |
| FB ŁECH | Il permet l'acc | cès aux paramètres tech | nniques en utilisant un mot de passe. Seul le personnel autorisé. |
| F7 SEL Lax | Appuyer sur la | a touche 🗾 pour entre | r. Introduire PIN: 99999999 et appuyer TARE. |
| | lax on lax off | | Pour programmer le type d'impôt de Rate A, B et C. |
| FB Lans | Appuyer sur la | a touche 🗾 pour entre | r. Introduire PIN: 99999999 et appuyer TARE. |
| | Chanse on Chanse orr | | Pour activer la visualisation du rendu monnaie. Appuyer ZERO pour retourner à mode de pesage normal. |
| Fg | Non programr | mable | |

Manuel d'usager 37

8. SORTIE RS232


Balance poids-prix RTN

La série de balance RTN peut être demandée avec une sortie RS232 optionnelle.

Spécifications:

- > Sortie RS232 d'information de poids.
- > Code ASCII.
- > Vitesse 4800.
- > 8 bit d'information.
- > Sans Parité.

RS232 (9 broches connecteur type D)

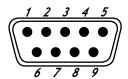

| PIN 2 | RXD | Entrée | Recevoir information |
|-------|-----|--------|--------------------------|
| PIN 3 | TXD | Sortie | Transmission information |
| PIN 4 | GND | - | Signal du sol |

9 CHEVILLES CONNECTEUR D

| INDICATEUR | ORDENATEUR/IMPRIMANTE |
|------------|-----------------------|
| PIN 2 | PIN 3 |
| PIN 3 | PIN 2 |
| PIN 5 | PIN 5 |

Format d'information : code ASCII, 10 bits par cadre d'information, biT 1 : bit commencer, bit2-bit8, bits information, bit 9: bit vérification (égale).



p = 01x1xx2x3x4x5x6

Stable: x6=1 Unstable: x6=0 Otherwise: x5=0 Over: x5=1 Plus: x4=0 Negative: x4=1 Zero: x3=1 Otherwise: x3=0

Net zero: x2=1 Otherwise: x2=0 Tare: x1=1 Otherwise: x1=0

9. DÉPEÇAGE

Liste des elements:

| | des elements. | | | 4 |
|----|-----------------------------------|----|----------------|----------------|
| N° | DESIGNATION | | MATÉRIEL | SPÉCIFICATIONS |
| 1 | Plateau | 11 | SST | |
| 2 | Capot batterie | 1 | ABS | |
| 3 | Caoutchouc | 1 | CR | 79x556 |
| 4 | Batterie rechargeable | 1 | Lead acid | 6V/10Ah |
| 5 | Lexan arrière | 1 | PC | |
| 6 | Lexan arrière colonne | 1 | PC | |
| 7 | Carter arrière écran colonne | 1 | ABS | |
| 8 | Plaque signelitique | 1 | | 90x22 |
| 9 | Carter écran colonne | 1 | ABS | |
| 10 | Vis auto filetage | 2 | 20Mn | 3x10 |
| 11 | Lexan écran colonne | 1 | PC | |
| 12 | CPU écran arrière colonne | 1 | | |
| 13 | CPU écran avant colonne | 1 | | |
| 14 | Vis auto filetage | 12 | 20Mn | 3x8 |
| 15 | Rondelle isolante | 12 | EDPM | M3 |
| 16 | Vis interne hexagonale | 2 | | M4x12 |
| 17 | Ressort | 2 | | M4 |
| 18 | Rondelle | 2 | 65Mn | M4 |
| 19 | Colonne | 1 | AL | **** |
| 20 | Fixation support colonne avant | 1 | ABS | |
| 21 | Fixation support colonne arrière | 1 | ABS | |
| 22 | Fixation support colonne | 1 | SPCC | |
| 23 | Vis cruciforme | 6 | 20Mn | M4x12 |
| 24 | | 3 | 20Mn | 3x12 |
| | Vis auto filetage | | 20///11 | 3X1Z |
| 25 | CPU imprimante | 1 | | 1.75 |
| 26 | Capteur de chargement | 1 | AL | L6D |
| 27 | Boulon hexagonale | 4 | (- 1.1 | |
| 28 | Rondelle | 4 | 65Mn | M6 |
| 29 | Ressort | 4 | | M6 |
| 30 | Vis interne hexagonale | 4 | | M6x16 |
| 31 | Adaptateur AC Jack | 1 | | |
| 32 | Interrupteur allumage | 1 | | |
| 33 | Fixation du pied | 4 | ABS | |
| 34 | Pied adjustable | 4 | PVC | |
| 35 | Fixation imprimante | 1 | ABS | |
| 36 | Vis cruciforme | 12 | 20Mn | M4x12 |
| 37 | Vis cruciforme | 1 | 20Mn | M4x8 |
| 38 | Lexan du clavier | 1 | PC | |
| 39 | Blister clavier | 1 | SPCC | |
| 40 | Couvercle supérieur de la balance | 1 | ABS | |
| 41 | Bouton tactile rétro éclairage | 50 | PE | |
| 42 | Rondelle isolante | 9 | EDPM | M4 |
| 43 | Vis auto filetage | 9 | 20Mn | 4x10 |
| 44 | CPU clavier | 1 | | - |
| 45 | Couvercle imprimante | 1 | ABS | |
| 46 | Communication CPU | 1 | | Optionnel |
| 47 | Imprimante | 1 | | - p |
| 48 | Support plateau | 4 | Gomme | |
| 49 | Fixation supérieur capteur | 1 | AL | |
| 50 | Vis hexagonale | 4 | 20Mn | M4x16 |
| 51 | Vis auto filetage | 4 | 20Mn | 4x20 |
| 52 | - | | | 4320 |
| | Fixation inférieur capteur | 1 | AL | |
| 53 | CPU principal | 1 | | |
| 54 | Niveau à bulle | 1 | 4.00 | |
| 55 | Couvercle inférieur de la balance | 1 | ABS | |
| 56 | Feuille joint | 11 | | |
| 57 | Étiquette scellée | 1 | | |

Manuel d'usager 39

10. GARANATIE

Cette balance est garantie contre tout défaut de fabrication et de matériel pendant 1 an à partir de la date de livraison.

Durant cette période, GIROPÈS SL. se chargera de la réparation de la balance.

Cette garantie n'inclut pas les dommages causés par une utilisation impropre, surcharge ou par le non respect des recommandations décrites dans ce manuel.


La garantie ne couvre pas les frais d'envois nécessaires à la réparation de la balance.

40 Manuel d'usager

1. PRECAUTIONS

FR

WARNING

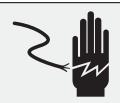



DISCONNECT ALL POWER TO THIS UNIT BEFORE INSTALLING, CLEANING, OR SERVICING. FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN BODILY HARM OR DAMAGE THE UNIT.



Permit only qualified persons to service the instrument

Before connecting or disconnecting any components, remove the power.


Failure to observe these precautions bodily harm or damage to or destruction of the equipment.

- > Avoid installing the scale in direct sunlight, which may cause discoloration.
- > Avoid overloading that could cause damage to the scale.
- > If the scale is not to be used for a long period of time, remove battery from the battery compartment to avoid leakage.
- > Avoid stack materials on the scales, when scale is not in use.
- > Avoid unsuitable tables. The tables or floor must be rigid and not vibrate. Do not place near vibrating machinery.
- > Avoid unstable power sources. Do not use near large users of electricity such as welding equipment or large motors.
- > Only use original JP adaptor, other could cause damage to the scale.

2. INTRODUCTION

- > The RTN series weighing scales are suitable for price computing, general weighing and accumulation operations.
- > Capacities from 6 kg to 45 kg.
- > Sale to 3 vendors at time.
- > Sale and Purchase mode.
- > 99 PLU:
 - PLU Contents: Product name, Product code, Weight/Not weight, Sales Price, Select Tax, Pre-Tare.
- > 1000 sales records and 350 purchase records can save into the memory.
- > Built in Thermal Printer; easy to load paper and also support continues label paper.
- > Printouts: PLU Report, Daily sales report, Daily purchase report, Inventory Report, Lack inventory Report, Label, Receipt.
- > Rechargeable battery provide up to 90 hours of continues use (with out backlight).
- > Optional connection to connect external platform.
- > Inventory Control function.
- > Optional RS232/Bluetooth connection to connect PC.
- > 28 Sets direct PLU and 99 indirect PLU.
- > AC Adaptor/Rechargeable battery.
- > Large 20mm LCD with white LED back light display.
- > 50 mechanical keys.

3. SPECIFICATIONS

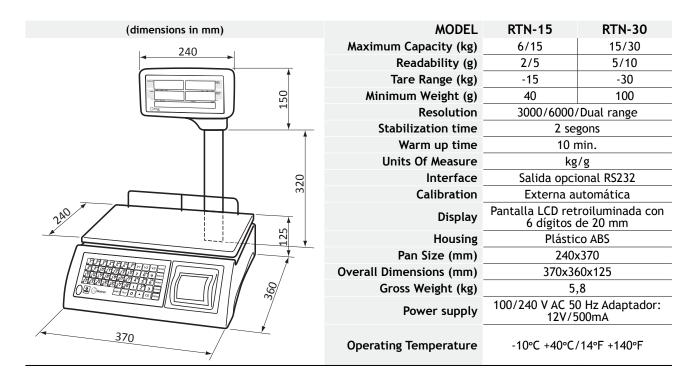

4. INSTALLATION

UNPACKING

Carefully take the balance out of its package, make it sure its not damaged and all accessories are included.

- > Remove the Indicator from the carton.
- > Remove the protective covering. Store the packaging and to use if you need to transport the scale later.
- > Inspect the scale and terminal for damage.
- > Make sure all components are included.

Accessories:

- > Balance
- > Adaptor
- > Pan
- > Product manual

LEVEL ADJUSTING

Place the scale on a table.

Check the water mark. If, bubble is not centre adjust the leveling feet until reach centre. Check the level when you change the location.





42

CHARGING BATTERY

- > To charge the battery insert the adaptor pin to jack, jack is locating below the scale. Adaptor simply plug into the mains power. The scale no needs to be turned on.
- > The battery should be charged for 12 hours for full capacity.
- > Left side of the display there is an LED to indicate the status of battery charging. When the scale is plugged into the mains power the internal battery will be recharged. If the LED is green, the battery has a full charge. If it is red, the battery is nearly discharged and if yellow, the battery is being charged.
- > Do not use any other type of power adaptor than the one supplied with the scale.
- > Verify that the AC power socket outlet is properly protected.

Note: Please charge the battery before using the scale for the first time.

INSTALLATION


- > Place the scale on a table.
- > Carefully place the pan to the four holes on the top cover
- > Adjust the water mark bubble level.
- > Connect the adaptor pin to the adaptor jack. Adaptor jack is locating below the right side of the scale.
- > Adaptor connects into your AC power socket. Pluggable equipment must be installed near an easily accessible socket outlet with a protective ground/ earth contact.
- > Turn on the power switch. On / Off switch is locating below the right side of the scale. Press switch forward to turn on the scale. If you want to turn off, press again the switch backward.
- > Display will be show the scale capacity and will be starting self checking.
- > After self checking, display will be come to normal weighing mode.
- > Then you can start your operation

Note: Initial Start Up

Warm-up time of 15 minutes stabilizes the measured values after switching on.


5. SCALE, KEYPAD AND DISPLAY DESCRIPTION


SCALE DESCRIPTION

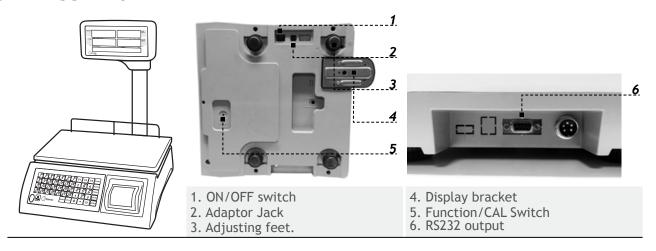




KEYPAD DESCRIPTION

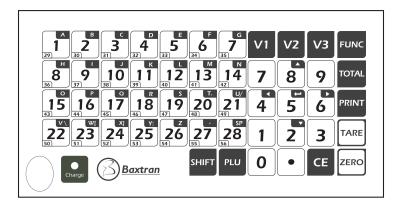


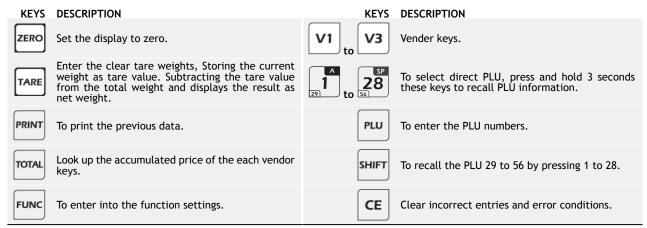

KEYS IN THE PARAMETER SETTINGS

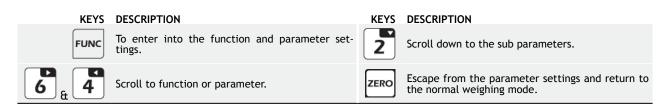

DISPLAY DESCRIPTION

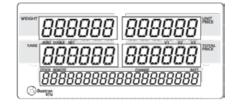

| DISPLAY WEIGHT | DESCRIPTION | DISPLAY UNIT PRICE | DESCRIPTION |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------|
| ZERO | Zero display | | |
| STABLE | Stability Display | V1/V2/V3 | Vendor keys |
| NET | Net Weight | | |
| | | | |
| DISPLAY TARE | DESCRIPTION | DISPLAY TOTAL PRICE | DESCRIPTION |
| STOCK | Stock mode | CHANGE | Change mode |
| REMOTE | Remote Scale | BATT. | Battery |

ENG

ES

6. OPERATION

FR

INITIAL START-UP

Warm-up time of 15 minutes stabilizes the measured values after switching on.

6-1. BASIC OPERATION

6-1-1. POWER ON/OFF

Switch on the balance by pressing power On/ Off key. The display is switched on and the test is started and if want to switched off, press backward the key.

6-1-2. ZERO

Environmental conditions can lead to the balance exactly zero in spite of the platform not taking any strain. However, you can set the display of your balance to zero any time by pressing key and therefore ensure that the weighing starts at zero.

6-1-3. TARE

The weight of any container can be tared by pressing button so that with subsequent weighing the net weight of the object being weighed is always displayed.

- > Load weight on the platform
- > Press | TARE | key. Zero is displayed, and tare is subtracted.
- > Remove weight on the platform. Tared weight is displayed. It can set only one tare value. It will be shown with a minus value.
- > Press G/N to change between gross weight and net weight
- > To clear the tare value, remove the load and press | TARE|. key. Zero is displayed, tare weight is cleared.

6-1-4. UNIT PRICE SETTING

Place the goods on the platform



Enter the unit price by pressing numeric keys.

For e.g.: 50.00



- > Unit price display will be shown the entered value and total price display will be shown price of the goods.
- > Press **CE** key to replace the previous unit price.

6-2. SCALE MODE

6-2-1. SALES MODE

Press the Func key, display will show:

It can do the accumulation (sales), memory recall.



Operation

Place the goods on the platform, and input unit price or select PLU by pressing direct PLU key or by pressing key and input PLU number.



Press v1 or v2 or v3 keys, and will be hear a long beep sound. Data will save into the sale memory and product stock value will be reduce from the stock memory. It can continue operations up to 999 sale records.

6-2-2. RECALL ACCUMULATION

Press TOTAL key, display will be show:



Press v1 or v2 or v3 keys, display will be show total price and 000 will be blink for to input paid amount.



To get printout press key, printer will be print vendor sales details.

VENDOR MEMORY CLEAR

With out input paid amount, If press **CE** key, it will clear that vendor memory with out printing.



RECALL SALES LIST

Press Func key, it can check sales list one by one by pressing 8 or 2.




CANCEL SALE FROM THE SALES LIST

Select the sale detail, then press and hold key, it will be hear a beep sound then blink ACC 2 selected sale. It will cancel from the vendor sale and print out will show cancel details pressing TARE.



6-2-3. CHANGE AND VENDOR MEMORY CLEAR

Input paid amount, if the paid amount is higher than the total amount, display will be show change amount, and how much is supposed to pay back and press TARE key to confirm, printer will be print vendor sales details with payment details.

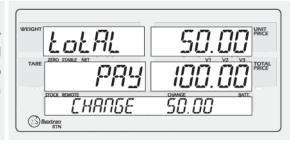

NOTE: When input the paid amount and press key, it will print with payment details and that vendor memory details will be clear automatically.

6-2-4. TRANSACTION CANCELLATION

TRANSACTION OF A NORMAL UNIT PRICE

Enter price to be cancelled. Hold wife key up to be shown the minus symbol (-) on the display.

Press the $\boxed{v_1}$ o $\boxed{v_2}$ o $\boxed{v_3}$ key of the corresponding seller.

Enter necessary units to equalise price. Press again the key of the corresponding seller, and select tax A, B or C

1 2 3.

Press Total + V1 + TARE consecutively to print ticket.



TRANSACTION OF A PLU UNIT PRICE


Select corresponding PLU.

Enter price to be cancelled. Hold ship key up to be shown the minus symbol (-) on the display.

Press the v1 o v2 o v3 key of the corresponding seller.

Enter necessary units to equalise price. Press again the key of the corresponding seller.

Press TOTAL + V1 + TARE consecutively to print ticket.

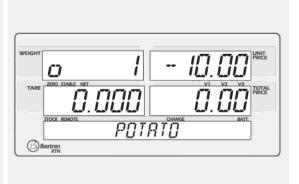


6-3. PLU OPERATION

6-3-1. SET PLU CONTENT

PLU is used to store information's about the commonly used items It can save 99 PLU contents: Product name, product code, weight/not weight, product price, select tax, pre-tare.

Press the Func key, the display will show function *F1 PLU Mode* will be blink, press 6 or 4 key to change the display. Display will be blink and press the 2 key to change option to down for select to choose sub-menu *SET PLUContent*.

When display shows **SET PLUContent** will be blink and press take key to confirm.

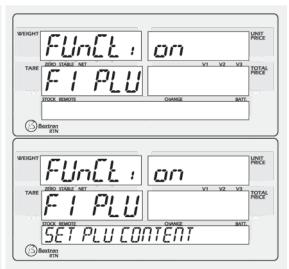

SELECT PLU CONTENT


Display will be show and PLU 00 will be blink.

Press PLU number by using direct PLU keys or by using numeric keys.



For Eg: Press direct PLU key $\boxed{1}$ or press numeric keys $\boxed{0}$, $\boxed{1}$.

Display will be show and (_) will be blink for to input **PRODUCT NAME**.

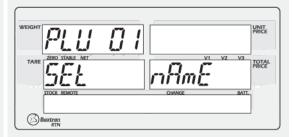

PLU NAME

Press direct PLU keys for to input PRODUCT NAME.

For Ego: Press keys are for APPLE.

Press TARE key to confirm.



PLU NUMBER

Display will be show

and 0000 will be blink for to input PRODUCT NUMBER.

Press numeric keys for to input *PRODUCT NUMBER* and press TARE key to confirm.



PLU MODE WEIGHING/QTY

Display will be show and **WEIGHT** will be blink for to select WEIGHT or AMOUNT for WEIGHING MODE.

Press 6 or 4 keys to change display to WEIGHT or AMOUNT and press TARE key to confirm.



SET UNIT PRICE

Display will be show and *000* will be blink for to input **UNIT PRICE**.

Press numeric keys to input **UNIT PRICE** and press key to confirm.



SET TAX

To set corresponding tax on PLU, select tax A, B or C pressing respectively and then press key to confirm.



SET PRE-TARE

Display will be show and *000* will be blink for to input **PRE-TARE.**

Press numeric keys to input PRE-TARE value and press key to confirm.



6-3-2. SCAN PLU

When it's required to check the PLU details select parameter SCAN PLU.

Press Key to confirm and press or keys to change PLU list, it can see PLU name, unit price, pretare value and all.



In the normal weighing mode, press and hold direct PLU key or key. It can enter into the PLU scan list.

6-6. ACCUMULATION/SALE OPERATION

Place the goods on the platform, and input unit price or select PLU by pressing direct PLU key or by pressing key and input PLU number.



Press V1 or V2 or V3 keys, and will be hear a long beep sound. Data will be save into the sale memory and product stock will be reduce from the stock memory.

It can continue operations up to 999 sale records.

Once reach 989 operations, display will start to show **MEMORY WILL FULL**.



It can continue operations until to reach 999 operations. Once reach 999, display will be show *MEMORY IS FULL*.



Then, cannot do further sale operation until to clear all sales memory from the parameter.

FUNCTION > F2 SALES RPT > CLEAR ALL SALES



6-5. SALES REPORT

Press Func key, display will show FUNCTION.

It can select to **SALES REPORT** by pressing **2** and **6** keys.



6-5-1. TODAY PLU REPORT

It can select to **TODAY REPORT** by pressing key and press TARE key.

The screen will show: Normal and Reduce.

- Press N, if you want a normal report with a VAT breakdown.
- Press R, if you want a reduced report without a VAT breakdown.

It will print today report, of total sales done using PLU



6-5-2. DAILY REPORT

It can select to **DAILY REPORT** by pressing key and press takey.

The screen will show: Normal and Reduce.

- Press N, if you want a normal report with a VAT breakdown.
- Press R, if you want a reduced report without a VAT breakdown.

It will print today report, of total sales done using PLU



Display will be show to input starting date.

Which date onwards want to get report a report, want to input that date.



And press key to confirm, display will be show to input end date.

Input end date and press TARE key to confirm.

It will print today report, of total sales done using PLU



6-5-3. PRODUCT REPORT

It can select to **PRODUCT REPORT** by pressing **2** key and press TARE key.

The screen will show: Normal and Reduce.

- Press N, if you want a normal report.Press R, if you want a reduced report.



Display will be show to input starting date.

Which date onwards want to get report a report, want to input that date.



And press Key to confirm, display will be show to input end date.



Want to input end date and press | TARE | key to confirm, display will be show and 0000 will be blink for to input product number.

Input product number and and press | Key to confirm, printer will be print selected product report.



6-5-4. CLEAR ALL SALES

Once memory is full or no need to keep old records, then want to clear all sales memory from the CLEAR **ALL SALES** parameter.

It can select to CLEAR ALL SALES by pressing 2 key and press TARE key to confirm.



Display will be show:



Press Key to confirm.

All sales memory will be clear. And display will be show:



6-5-5. SELL MEMORY USAGE

RTN can check total stored sales memory. To check the stored memory It can select to **SELL MEM USE** by pressing key and press key to confirm.



Display will be show:

Once reach this sale memory 999, should be want to clear all sales, then only can use further sales.



6-6. PRINT FORMATS

| FORMATS | | | |
|---|--|--|--|
| RECEPIT-FORMAT | LABEL- FORMAT | | |
| ABC MALL CHINA | ABC MALL CHINA APPLE | | |
| 2012-01-01 11.10.00 (V1) Weight (kg) EUR/kg Price #001 APPLE 2000 10.00 20.00 #002 SUGAR | 2012-01-01 11.12.47 (V1) Weight: Unit Price 2.000 kg 10.00 EUR/kg Total price: | | |
| 2000 5.00 10.00 #003 RICE 2000 12.50 25.00 | 20.00 EUR THANK YOU | | |
| (The end) Total price: 55.00 EUR Payment: 100.00 EUR Change: 45.00 EUR | | | |
| THANK YOU | | | |

FR ENG

TODAY REPORT FORMAT

| Sales Report-Today | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Print Time: 2012-01-01 11:11:11 | | | | | |
| APPLE | | | | | |
| Subtotal: 10.00 kg 20.00EUR SUGAR | | | | | |
| Subtotal: 5.00 kg 10.00EUR RICE | | | | | |
| Subtotal: 12.50 kg 25.00EUR | | | | | |
| Total: 35.00 EUR | | | | | |

DAILY REPORT- FORMAT

| Sales Report-Today Print Time: 2012-02-01 11:11:11 | | | | | |
|---|-----------|--------------|--|--|--|
| Start Date: | 12/01/01 | | | | |
| End Date: | 12/02/02 | <u>)</u> | | | |
| Weight (kg) | | | | | |
| #004 ADDI F | 12/01/02 | <u>'</u> | | | |
| #001 APPLE 2000 | 10.00 | 20.00 | | | |
| #002 SUGA 2000 | R 5.00 | 10.00 | | | |
| #003 RICE 2000 | 12.50 | 25.00 | | | |
| Subtotal: | | 55.00 EUR | | | |
| | 12/01/02 | <u>)</u> | | | |
| #001 APPLE 2000 #002 SUGA | 10.00 | 20.00 | | | |
| 2000 #003 RICE | 5.00 | 10.00 | | | |
| 2000 | 12.50 | 25.00 | | | |
| Subtotal: | | 55.00 EUR | | | |
| Total: | | 110.00 EUR | | | |


6-7. CHANGE PAPER ROLL

It can easy to change new paper roll:

- 1) Pull the printer roll cover.
- 2) Remove the old roll pin. Insert the new paper roll.
- 3) Feed the paper, out of the roll cover.
- 4) Close the cover
 - > Normal thermal paper size
 - > Diameter: 47mm > Width: 56 mm

7. PARAMETERS

7-1. KEYS IN PARAMETER

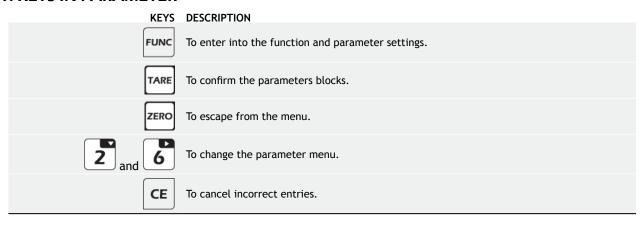

7-2. ENTER INTO THE PARAMETER SETTINGS

In the normal weighing mode press and hold Func key to enter into the parameter settings.

7-3. PARAMETER SETTINGS

| PARAMETER | SUB PARAMETER | SUB PARAMETER OPTIONS | DESCRIPTIONS |
|---------------|--------------------------------|---|---|
| F/ | | BACK LIGHT AUTO | Backlight set to automatic, when start to use it will turned on. |
| 685:E 5EŁ | BACK LIGHE | BACK LIGHT ON | Backlight set to always on. |
| | r / 7 | BACK LIGHT OFF | Backlight set to always off. |
| | F 1-2 SCALE id | SCALE ID | Set the scale ID. |
| | | CLEAR PLU UNLOAD | The scale returns to normal mode of weigh when sample is removed. |
| | PLUELr | CLLARTEO STARDT | If there is no keypad operation or weight is not changed within 3 minutes. The scale goes into standby mode, and also escape from the PLU mode. |
| | <i>~</i> , , , | DO NOT CLEAR | The scale keeps the price onthe screen when sample is removed. |
| | F I-4 St AndbY | DISP BANNER | The product name window displays the banner when the scale is not in PLU mode. For Eg: GIROPES. |
| | | DISP TIME | The product name window displays the time when the scale is not in PLU mode. |
| | F 1-5 bAnnEr | | Set the banner contents. For Eg: GIROPES. |
| 7ح | Not programn | nable. | |
| F3 [Lo[k | F3- / SEL dALE | 20XX-XX-XX | Set the date. |
| | F3- _C 7 SEE EIME | hh: mm: ss | Set the time. |
| | | YYMMDD | |
| | d-ESPE | MMDDYY DDMMYY | Set the date formate. |
| FY | F4- 1 P | RECEIP 1 | Print receipt format. |
| SEE Print | FormAL | LABEL 1 | Print label format. |
| | F4-2 P | COPY 2 | |
| | | COPY 3 COPY 4 COPY 5 | Select print out required copies. |
| | F4-3 | | |
| | HEAdEr 1 | | Set header 1 content for print out. |
| | F4-4 HEAdEr 2 | | Set header 2 content for print out. |
| | F4-5 HERdEr 3 | | Set header 3 content for print out. |
| | F4-6 HEAdEr 4 | | Set header 4 content for print out. |
| | F4-6 FootEr 1 | | Set footer 1 content for print out. |
| F5 5EŁ | F5- | NONE | Set the series port off. |
| SEriES | modE | CONTINUE SEND | Set the series port mode as continue. |
| | F5-2 5 bAUd | 1200 2400 | Baud rate. |
| | | 4800 9600 | |
| | | VERIFY MODE 8N1 VERIFY MODE 7E1 VERIFY MODE 7O1 | Verify mode. |
| FB LECH | Allows access | | eters using a password. Only authorized personnel |
| F7 SEL Lax | | to enter. Enter PIN: 999 | |
| | Tax on Tax off | | To set tax of Rate A, B and C. |
| F8 Lang | Press 2 key | to enter. Enter PIN: 999 | 99999 and press TARE. |
| | [hanse or | | To activate the giving change on the screen. Press ZERO key to return at normal weight mode. |
| F9 | Not programm | nable. | |
| | | | |


8. RS232 OUTPUT

The RTN Series of scales can be ordered with an optional RS232 output.

Specifications:

- > RS232 output of weighing data.
- > ASCII code.
- > 4800 Baud.
- > 8 data bits.
- > No Parity.

RS232 (9pin D type connector)

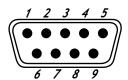


| PIN 2 | RXD | Input | Receiving data |
|-------|-----|--------|-------------------|
| PIN 3 | TXD | Output | Transmission data |
| PIN 4 | GND | - | Signal ground |

9pin D Connecter

| INDICATOR | COMPUTER/PRINTER |
|-----------|------------------|
| PIN 2 | PIN 3 |
| PIN 3 | PIN 2 |
| PIN 5 | PIN 5 |

Data format: ASCII code, 10 bits per frame data, bit 1: start bit, bit2-bit8: data bits, bit 9: verify bit (even).

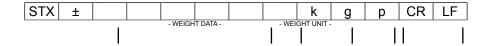

p = 01x1xx2x3x4x5x6

Stable: x6=1 Unstable: x6=0
Over: x5=1 Otherwise: x5=0
Negative: x4=1 Plus: x4=0
Zero: x3=1 Otherwise: x3=0
Net zero: x2=1 Otherwise: x2=0
Tare: x1=1 Otherwise: x1=0

9. EXPLODED

Parts list:

RTN Price-computing scale

| Ν° | PARTS NAME | QTY | MATERIAL | SPECIFICATIONS |
|----|--------------------------|-----|-----------|-----------------|
| 1 | Pan | 1 | SST | |
| 2 | Battery cover | 1 | ABS | |
| 3 | Foam | 1 | CR | 79x556 |
| 4 | Rechargeable battery | 1 | Lead acid | 6V/10Ah |
| 5 | Rear overlay | 1 | PC | |
| 6 | Pole rear overlay | 1 | PC | |
| 7 | Pole rear display cover | 1 | ABS | |
| 8 | Name plate | 1 | 7.24 | 90x22 |
| 9 | Pole display cover | 1 | ABS | 70/22 |
| 10 | Self thread screw | 2 | 20Mn | 3x10 |
| 11 | Pole display overlay | 1 | PC | 3,710 |
| 12 | Pole rear display PCB | 1 | | |
| 13 | Front display PCB | 1 | | |
| 14 | Self thread screw | 12 | 20Mn | 3x8 |
| 15 | Insulative Washer | 12 | EDPM | M3 |
| 16 | Internal hexagon screw | 2 | EDPM | M4x12 |
| 17 | Spring washer | 2 | | M4X1Z M4 |
| 18 | Washer | 2 | 65Mn | M4 M4 |
| 19 | Pole | 1 | AL | /M 4 |
| | | | | |
| 20 | Pole bracket front cover | 1 | ABS | |
| 21 | Pole bracket rear cover | 1 | ABS | |
| 22 | Pole bracket fence | 1 | SPCC | 11.4.42 |
| 23 | Star (+) screw | 6 | 20Mn | M4x12 |
| 24 | Self Thread screw | 3 | 20Mn | 3x12 |
| 25 | Printer PCBA | 1 | | |
| 26 | Load cell | 1 | AL | L6D |
| 27 | Hexagon nut | 4 | | |
| 28 | Washer | 4 | 65Mn | M6 |
| 29 | Spring washer | 4 | | M6 |
| 30 | Internal hexagon screw | 4 | | M6x16 |
| 31 | AC adaptor Jack | 1 | | |
| 32 | Power switch | 1 | | |
| 33 | Foot fixer | 4 | ABS | |
| 34 | Adjustable foot | 4 | PVC | |
| 35 | Printer bracket | 1 | ABS | |
| 36 | Star (+) screw | 12 | 20Mn | M4x12 |
| 37 | Star (+) screw | 1 | 20Mn | M4x8 |
| 38 | Key panel | 1 | PC | |
| 39 | Key board mask | 1 | SPCC | |
| 40 | Top cover | 1 | ABS | |
| 41 | Light touch button | 50 | PE | |
| 42 | Insulative washer | 9 | EDPM | M4 |
| 43 | Self thread screw | 9 | 20Mn | 4x10 |
| 44 | Key PCBA | 1 | | |
| 45 | Printer name | 1 | ABS | |
| 46 | Communication PCBA | 1 | | Opcional |
| 47 | Printer | 1 | | |
| 48 | Pan support | 4 | Rubber | |
| 49 | Load cell upper bracket | 1 | AL | |
| 50 | Hexagon screw | 4 | 20Mn | M4x16 |
| 51 | Self thread screw | 4 | 20Mn | 4x20 |
| 52 | Load cell lover bracket | 1 | AL | |
| 53 | Main PCBA | 1 | | |
| 54 | Level bubble | 1 | | |
| 55 | Bottom housing | 1 | ABS | |
| 56 | Seal sheet | 1 | | |
| 57 | Seal Label | 1 | | |
| | | | | |

10. WARRANTY

This scale is warranted against defects of manufacturing and materials for a period of 1 year, from the delivery date.

During this period, GIROPÈS SL will take charge of repairing the scale.

This warranty does not cover defects or damaged caused by misuse, overloading or improper installation contrary to the recommendations described in this manual.

This warranty does not cover shipping costs for the reparation of the balance.

NOTAS - NOTES

NOTAS - NOTES



marca propiedad de / marque propriété de / trade mark propiety of:



Pol. Empordà Internacional C/ Molló, 15-16 17469 VILAMALLA (Girona) SPAIN T. (34) 972 527 212 F. (34) 972 527 211